


# المخرطة

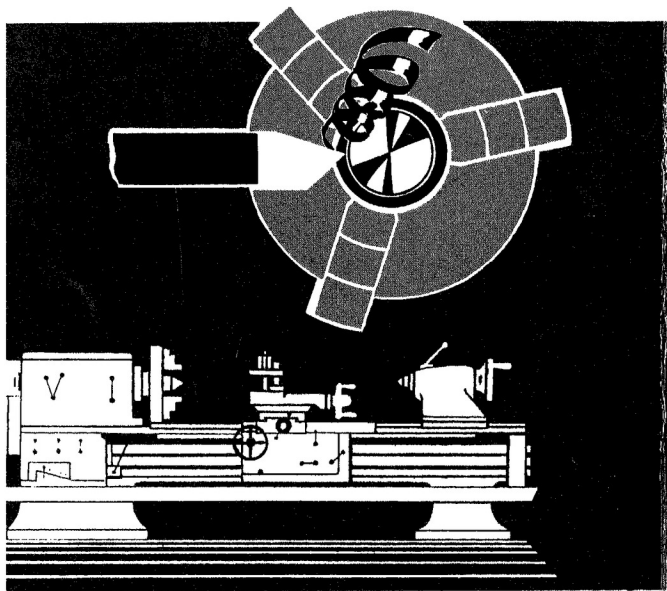

الأسس التكنولوجية



الأسس التكنولوجية  
الترجمة العربية بإشراف  
دكتور مهندس أنور محمود عبد الواحد

# المخرطة

تأليف : وشيرنر شلاير  
ترجمة : مهندس محمد محمود أمين بدوي

المؤسسة الشعبية للتأليف  
فن لا يبنغ  
مؤسسة الأهرام



## تصدير

هذه السلسلة - الأسس التكنولوجية - ثمرة تعاون وثيق هادف بين دارين من أكبر دور النشر العالمية ، إحداهما دار النشر في لايبزج EDITION LEIPZIG ، والثانية مؤسسة الأهرام .

وقد تضافرت جهود الدارين على تحقيق النشر العربى لهذه السلسلة الرفيعة التى لقيت كتبها المنشورة بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية إقبالا منقطع النظير . ولا عجب أن تنتقى مؤسسة الأهرام هذه السلسلة بالذات لتكون طليعة نشاطها فى مجال النشر العلمى والتكنولوجى .

فالمستصفح لأى كتاب من كتب السلسلة ، أو المستعرض لتناوين الكتب التى صدرت منها حتى الآن ، يجد أن التخطيط لهذه السلسلة يقوم على تبصر عميق باحتياجات الطبقة العريضة من الملاحظين والفنيين الذين يمثلون عصب الإنتاج الصناعى وقوته الكامنة الحقيقية - لذلك فإن دار النشر فى لايبزج قد عهدت إلى أعلام التأليف التكنولوجى فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية بتصنيف كتب هذه السلسلة ، كما عهدت مؤسسة الأهرام إلى نخبة المهندسين ورجال العلم من لم نشاط واسع فى مجال الترجمة الفنية للقيام بهذه المهمة .

وواقع الأمر أن فائدة هذه السلسلة غير مقصورة على الملاحظين والفنيين فحسب - بل هى بالفة الأهمية أيضاً للمهندسين الذين يبتغون توسيع آفاق خبراتهم بالإطلاع على التخصصات الأخرى ، ولغير الفنيين الذين يريدون أن تتكامل معلوماتهم فى مختلف المجالات التكنولوجية .

**أنور محمود عبد الواحد**



## مقدمة

المخرطة من أقدم المكنات التي أنشأها الإنسان لتسهيل العمل . وتستخدم المخرطة حاليا في مختلف الصناعات الهندسية في مجالات الإنتاج الكبير والصغير لأجزاء المكنات ، وكذلك في ورش الصيانة المختلفة . وتحتاج المرحلة الحالية للتكنولوجيا إلى المخرط وكل مكنات التشغيل التي تعمل بغاية من الدقة . وقد تطلب التنوع في الأشكال التي أمكن تشغيلها على المخرط خلال الخمسين عاما الماضية إلى تطوير تصميمات خاصة للمخرط لأداء عمليات قطع معينة بجانب التحسينات التي أجريت على المخرطة العامة المعروفة باسم « المخرطة الذنب » . وعلاوة على ذلك فإن الإنتاج الكبير للأجزاء والتشغيل الآتوماتي للأشكال له تأثير حاسم على التحسينات الفنية للمخرط .

وقد أعد هذا الكتاب ليناسب القارئ الراغب في الإلمام بتصميم وأنواع ودورات التشغيل الخاصة بالمخرط . ولهذا أهمية أساسية كما هو مشاهد على ضوء المرحلة الحالية للهندسة وتطلبات الدقة لكل عمليات الإنتاج في صناعة تشغيل المعادن .

ولتسهيل الإلمام بهذه الأسس فإن الكتاب يشرح باختصار المبادئ المتعلقة بعمليات المخرطة وأدوات القطع الخاصة بها . ويل هذا الجزء وصف تفصيلي للمخرطة الذنب والمخرطة البرجية والمخرط المتصلة بكثرة بالإضافة إلى أجزائها ومكونات تركيبها . وتتضمن نهاية الكتاب عرضا وافيا عن المخرط ذات التصميمات الخاصة الهامة وكذلك المخرط ذات الإستعمال الواحد وعلاوة على ذلك فإنه يشتمل على وصف لأنواع المخرط المختلفة ونبذات عن استخدامها كما يشتمل أيضا على عرض لخصائص الأداء . وقد وضعت أوصاف وحدات التكوين والأجزاء الخاصة بالمخرط وفقا لمواصفات الإنتاج العالي للمخرط العديدة المصنوعة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية والصور الخاصة بالأنواع العديدة من المخرط الموجودة بهذا الكتاب مأخوذة عن إنتاج جمهورية ألمانيا الديمقراطية من هذه المكنات ، وهذا مفيد جدا من الوجهة التعليمية لأن المكنات عالية الكفاءة من إنتاج جمهورية ألمانيا الديمقراطية مستخدمة بمميزات إقتصادية عالية في بلدان عديدة من دول العالم .

وقد أعد هذا الكتاب لهؤلاء الراغبين في اكتساب المقدرة على تشغيل المخرطة كما أنه يناسب عمال المخرطة ذوي الخبرة حيث لا يمكن لعامل المخرطة الخبير أداء العمل وبوسيلة إقتصادية إلا إذا عرف أدق التفاصيل عن المكنة التي في حيازته ، وبما أن الأعمال المطلوبة من عامل المخرطة عديدة ومتنوعة ، لذلك فإنها تتطلب تدريبا شاملا وهذا هو السبب في إعداد كتاب مستقل عن هذا الموضوع ضمن سلسلة « الأسس التكنولوجية » .

## محتويات الكتاب

### الفصل الأول

٩	تعريف بالكتاب
٩	أولا : وظائف المخرط في الإنتاج
١٠	ثانيا : عمليات المخرطة
١٢	ثالثا : عدد المخرطة

### الفصل الثاني

١٣	تصميم المخرطة
١٣	١- الفرشة
١٦	٢- تصميم صندوق التروس
١٨	٣- مجموعة الإدارة الرئيسية
١٩	( أ ) عمود الإدارة
٢٠	( ب ) مجموعة سرعات عمود الإدارة
٢٥	٤- تشغيل التغذية الآلية :
٢٥	( أ ) وظائف عمود التغذية وعمود اللوالب
٢٦	( ب ) تشغيل عمود التغذية وعمود اللوالب
٢٧	( ج ) تروس تغيير التغذية
٢٩	٥- العربة
٢٩	( أ ) تصميم العربة
٣٠	( ب ) إدارة وتحريك العربة
٣١	( ج ) تحريك العربة بواسطة عمود التغذية
٣١	( د ) تحريك العربة بواسطة عمود اللوالب
٣١	٦- الفراب المتحرك
٣٣	٧- ربط الشغلة :
٣٣	( أ ) تثبيت الشغلة بالظرف

٣٤	(ب) تثبيت الشغلة في صينية الخرطة
٣٥	(ج) مسك الشغلة بين الذبتين
٣٨	(د) مسك الشغلة بواسطة طرف زناق
٣٨	٨- ربط أقلام الخراطة
٣٨	(١) الخلب
٣٩	(ب) الفك أو القمة
٣٩	(ج) ماسك قلم الخرطة ذو الأربع فتحات
٤٠	(د) رباطة تثبيت أدوات القطع المركبة
٤١	٩- الخرطة النساجة
٤٢	الملحقة الرسامة الإيدروية
٤٦	١٠- التنفيذ بسائل التبريد أثناء القطع
٤٧	١١- المعدات الكهربائية للمخرطة

### الفصل الثالث

٤٩	الخرطة البرجية
٤٩	أولاً : الفرق بين الخرطة الذنبية والخرطة البرجية
٤٩	ثانياً : تصميم الخرطة البرجية
٥٤	(١) ربط الشغلة بالظرف
٥٤	(ب) البرج
٥٥	(ج) ترتيب أدوات القطع في البرج
٥٧	(د) تخطيط عملية القطع
٥٨	(هـ) التحكم في البرنامج

### الفصل الرابع

٦١	صيانة وتزليق المخارط
----	----------------------

### الفصل الخامس

٦٣	أنواع المخارط واستخداماتها
٦٤	١- الخرطة النضدية
٦٦	٢- الخرطة الذنبية للشغلات الكبيرة
٦٨	٣- خرطة الأشغال الدقيقة

٧٠	٤- المخرطة الأمامية
٧٢	٥- مخرطة الأوجه
٧٤	٦- المخرطة الرأسية
٧٦	٧- مخرطة الأعمدة المرفقية
٧٨	٨- المخرطة الإنتاجية
٨٠	٩- المخرطة النساخة
٨٢	١٠- المخرطة بترجية ذات البرج السداسي
٨٤	١١- المخرطة الرأسية ذات البرج
٨٦	١٢- المخرطة الأتوماتية ذات عمود الإدارة المفرد
٨٨	١٣- المخرطة الأتوماتية ذات أعمدة الإدارة المتعددة
٩٠	١٤- مخرطة قطع اللولب أوماتيا
٩٢	١٥- المخرطة البرجية تامة الأتوماتية
٩٤	١٦- المخرطة ذات الثلاثة أعمدة إدارة
٩٦	١٧- مخرطة مواسير
٩٨	١٨- مخرطة تشغيل المرافق

### مفصل السادس:

١٠٠	شرح بعض المصطلحات الفنية
-----	--------------------------

### الفصل السابع

١٠٥	المواصفات الفنية لبعض المخارط
	ملحق
١١٣	المصطلحات الفنية

## الفصل الأول

### تعريف بالمخارط

أولاً : وظائف المخارط في الإنتاج :

المخرطة من المكونات الأساسية في الورش وهي من أقدم المكونات التي طرأت عليها تطورات عديدة . وتستخدم المخارط في إنتاج الأجزاء المخروطة مثل المسامير الإسطوانية ، والأعمدة ، والجلب ، والأقراص واللولبيات ، والأجزاء المخروطية الشكل . كما يمكن إستخدامها في تشغيل المسبوكات والأجزاء ذات الأشكال غير المنتظمة وأكثر من ذلك فقد أجرى بعض التعديلات عليها حتى يمكن إستخدامها في تشغيل أجزاء مربعة الشكل وسدسة الشكل . ويمكن إستخدام المخرطة في مجالات عديدة وذلك بتركيب بعض أدوات الربط والمعدات والملحقات الإضافية عليها . وتقسم أنواع المخارط كالآتي :

١ - المخارط الذنبية :

وهي المخارط الشائعة ذات الإستخدامات العديدة والتي تكون عادة مزودة بمود لولب وعمود تغذية وهي تناسب بصفة خاصة الإنتاج بكميات صغيرة .

٢ - المخارط الإنتاجية :

ومجال إستخدام هذه المخارط أصيق من مجال إستخدام مخارط الذنبية الشائعة وعادة لا يكون للمخارط الإنتاجية عمود لولب . وتتميز المخرطة لإستخدام أدوات قطع عديدة ومتتابة على أن يؤخذ في الحسبان مسار الجذاذة ( الرايش ) المتزايدة . وتناسب هذه المخارط بصفة خاصة الإنتاج بكميات متوسطة وكبيرة . ويمكن تجهيزها لمختلف الأعمال بالتوصيبات والتجهيزات المناسبة . وتصمم مجموعة خاصة من المخارط الإنتاجية وهي المخارط ذات الغرض الواحد ، لتشغيل الشفلات ذات الأشكال الخاصة مثل الأعمدة المرفقية أو المحابس المخروطية ( الجزرات ) ومن ثم فإن مجال إستخدام هذه المكونات محدود نسبياً .

٣ - المخارط الأوتوماتية :

وهي من المخارط الإنتاجية للإنتاج بكميات كبيرة ، حيث يتم فيها أوتوماتيا كل دورات العمليات اللازمة لتشغيل الجزء المطلوب . ويتكرر برنامج القطع أوتوماتيا بدون مساعدة من

العامل وذلك لترتيب خطوات القطع ميكانيكيا أو أيديوليا أو باستخدام الهواء المضغوط أو كهربائيا ( إلكترونيا ) وتشمل دورة عمليات التشغيل تغذية المخرطة بالحامة المطلوب تشغيلها والقمط عليها وكذلك إزالة الحمل وفك الجزء الذي تم تشغيله . وغالبا ما يشتمل أسلوب التشغيل على عمليات قياس حيث تنقل إشارات التحكم إلى جهاز توصيب عدة القطع إذا حدث أى انحراف عن الأبعاد المنصوص عليها (تحكم بالتغذية الرجعية) .


وتسمى المكينات الأتوماتية التى يتم فيها قط وفك وقياس الشغلة يدويا بالمكينات نصف الأتوماتية . ويمكن تهيئة المخارط الأتوماتية لقطع شكلات متنوعة .

#### ٤ - مخارط الأغراض الخاصة :

تعمل هذه المخارط أوتوماتيا حيث أنها مصممة لقطع شغلة واحدة بعينها من الجزء الخام إلى الشكل النهائى ، فى دفعات كبيرة أو إنتاج بالجملة . وفى هذا النوع من المخارط تتجمع وسائل القطع المتنوعة مثل الثقب والتفريز والتجليخ مع بعضها البعض ومع عمليات الخراطة . وقد تعتبر هذه المخارط مرحلة لاحقة لخطوط الإنتاج أو جزءاً من هذه الخطوط .

#### ثانياً : عمليات الخراطة

يوضح شكل ( ١ ) عملية خراط حيث يتقدم قلم الخراطة الثابت ( 4 ) بواسطة العربة فى إتجاه الشغلة ( 5 ) مزيلا لمخذاة ( الرايش ) ( 6 ) منها وتدار الشغلة المراد خراطها ضد أداة القطع مؤدية الحركة المسماة بالحركة الرئيسية ( 1 ) ( حركة الدوران ) بينما يتقدم قلم الخراطة مؤديا الحركة الثانية ( 3 ) ( وهى غالبا ما تكون حركة تغذية مستقيمة ) .

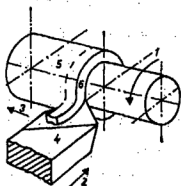






شكل ( ١ ) عملية خراطة

بعد إزالة طبقة من الشغلة تعود العربة مع قلم الخراطة المثبت إلى وضعها الإبتدائى وبعمل حركة تقدم ( 2 ) لقلم الخراطة فى إتجاه الشغلة تزال طبقة أخرى من الخام . وبهذه الكيفية يتم خراط الشغلة إلى الشكل والأبعاد المطلوبة .



ويوضح شكل (٢) عمليات خراطة متنوعة .


شكل (٢)  
أمثلة لعمليات الخراطة

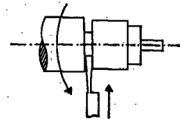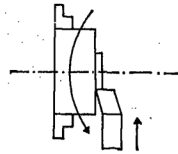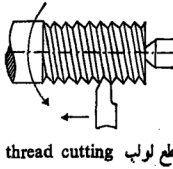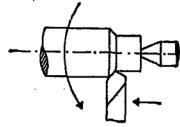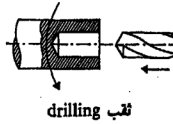

وفي أثناء القطع تحدث الحركة الرئيسية وحركة التغذية وحركة التقدم قوى تؤثر على المكنة وعدة القطع ، وتعرف هذه القوى كما هو موضح بشكل (٣) .

شكل (٣) القوى المتضمنة في الخراطة

- (١) قوة القطع الرئيسية .
- (٢) قوة الدفع .
- (٣) قوة التغذية .

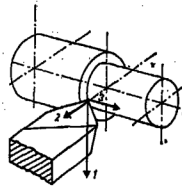


ولهذا السبب يلزم أن تكون المكنة متماسكة ومتينة لمقاومة الانحراف والذبذبة التي قد تؤثر على الدقة في مقاس وشكل الشغلة .

ثالثا : عدد الخراطة

قلم الخراطة له شكل خابور وهو يتغلغل في الشغلة مزيلا للهبادة ( الرايش ) في أثناء القطع .

ويوضح شكل ( ٤ ) الزوايا الهامة في قلم الخراطة والتي غالبا ما يرمز لها بالرموز الموضحة بالشكل الآتي :

شكل ( ٤ ) زوايا قلم الخراطة

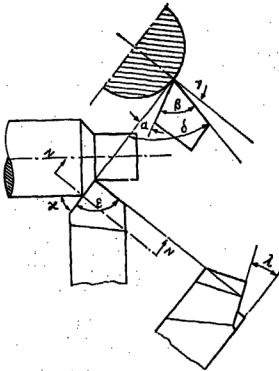

(  $\alpha$  ) زاوية الخوص

(  $\beta$  ) زاوية الخابور

(  $\gamma$  ) زاوية الجرف الجانبية .

(  $\delta$  ) زاوية القطع

(  $\epsilon$  ) زاوية المقدمة

(  $\lambda$  ) زاوية الجرف الخلفية

(  $\pi$  ) الزاوية الأفقية

وتغير هذه الزوايا يتضمن كذلك تغييرا في عمليات القطع وتختار زوايا أدوات القطع وفقا لنوع الخامة المطلوب تشغيلها لضمان إقتصادية عملية القطع .

## الفصل الثانى

### تصميم المخرطة

تتكون المخرطة من المكونات الثلاثة الرئيسية الآتية :

١ - القاعدة والفرشة .

٢ - صندوق التروس .

٣ - العربة .


وهذه هى المكونات الرئيسية الثلاثة للمخرطة . وبالإضافة إليها توجد عناصر التشغيل والفضبط ، علاوة على تركيبات القمط والربط المختلفة لأدوات القطع والشغلات .

ويوضح شكل ( ٥ ) أجزاء ومكونات إحدى مخارط الذنبه .

#### ١ - الفرشة :


وظيفة الفرشة شكل ( ٦ ) هى تلقى القوى والمزوم الناتجة فى أثناء عملية قطع الشغلة . وتحمل الفرشة المكونات الهامة للمكنة حيث تتحرك العربة والغراب المتحرك فى مجارها بدقة تبعاً للشغلة المطلوبة ويلزم أن يتوافر فى المخرطة متانة عالية ومقاومة كبيرة للتآكل الميكانيكى ، كما أنه لا غنى عن أن تكون المخرطة مستقرة الأبعاد . وتتحرك العربة على مجارها شكل ٧ « الجزء ١ » شكل ( ٧ ) بينما يحمل الغراب المتحرك على مجار ذات شكل ٧ ومجار مستوية . وتوفر الشكالات القطرية فى الفرشة التماسك المطلوب لها . وتصنع الفرشة غالباً من الزهر المسبوك ، ويجب ألا تكون عرضة للانحرافات التى قد تؤثر على دقة الشغلات . وتثبت الفرشة فى القاعدة المشتعلة على المسننات ( التروس ) وعناصر الفضبط الكهربائية ومضخة الزيت ومضخة سائل التزييق .

ويمكن أن تودع فى القاعدة الملحقات وأدوات القطع .

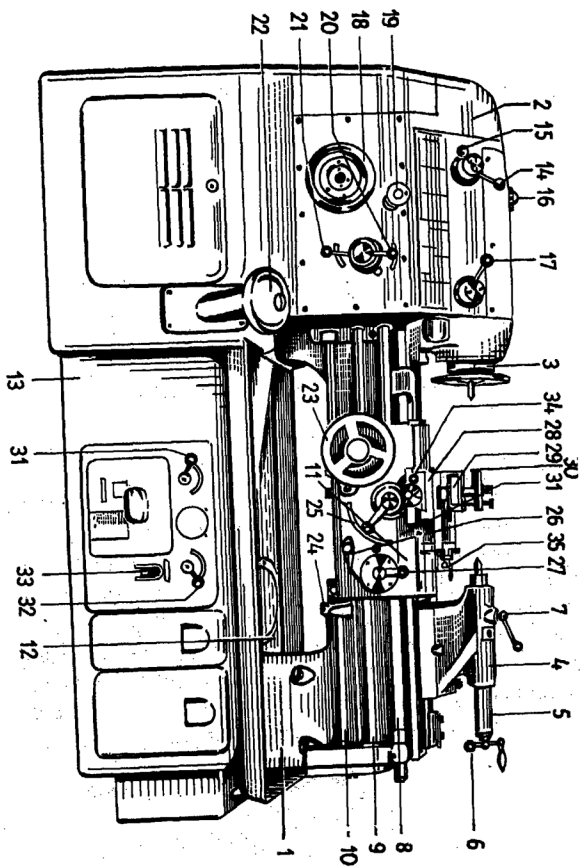


شكل (هـ) رسم بياني للمجموعة اللينة طراز DI.Z ٥٠٠x٢١٥ م صناعة VEB مصنع الخراط جديبة بر جينسويل - جمهورية ألمانيا الديمقراطية.


- (1) القرينة .
- (2) صندوق التروس .
- (3) عمود الإدارة .
- (4) التراب المصترك .
- (5) جلبة التراب المصترك .
- (6) بد لإدارة جلبة التراب المصترك .
- (7) جهاز زناق لتثبيت جلبة التراب المصترك .
- (8) عمود التراب .
- (9) عمود التقلدية .
- (10) عمود الصيطة .
- (11) ولاء تروس الراسعة .
- (12) وعاء لتجميع إبطاؤة (الرايش) والسائل اللبرد .
- (13) القاعدة .
- (14) ذراع لنقل حركه واحدة أو أكثر .
- (15) ذراع لتغيير التروس الراجع ذات الإيجين وذات البسار .
- (16) زجاجة تبيان الزيت .
- (17) ذراع التروس الراسعة .
- (18) ضابط التقلدية و قطع التراب .
- (19) جهاز ضبط التقلدية و لقطع التراب .
- (20) ذراع تغيير التراب من مدى إلى بربطاني (ويعورت) أو مقنن (مودبول) .
- (21) قابض (دربياج) لعمود التقلدية وعمود التراب .
- (22) ضابط لسرعات قطع التراب .
- (23) صيطة يدوية لحركه التقلدية للبرية .
- (24) بد حاكه لإتجاه الممركة .
- (25) ذراع لمرط الطول وعمود الأوجه .
- (26) ميل التقلدية .
- (27) ذراع لقطع التراب .
- (28) إبطز السفل من الجارى المستعرضة .
- (29) إبطز العلوى من الجارى المستعرضة .
- (30) مقلمة .
- (31) مفتاح مضخة السائل اللبرد .
- (32) يد فتح باب تعريف نهاية المكنة المودع للمضخات .
- (33) المفتاح الرئيسى .
- (34) يد تحريك جارى الراسعة .
- (35) يد تحريك الراسعة .

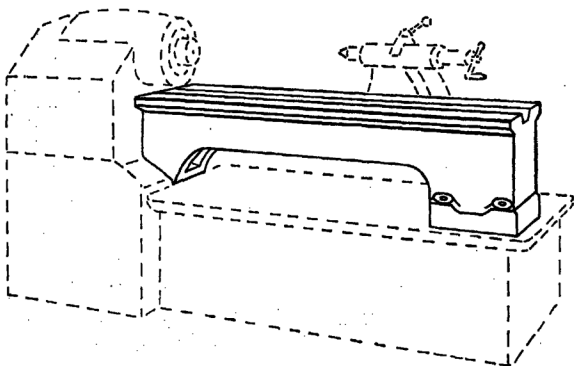

شكل (٦) فرشاة مخرطة

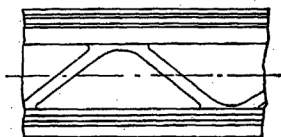

شكل (٨) أشكال فرشاة مخرطة

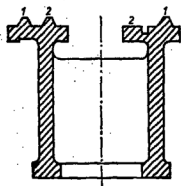

شكل (٧) مجارى فرشاة مخرطة

## ٢ - تصميم صندوق التروس :


صندوق التروس بالمخرطة الذبذبة يشمل التروس الآتية شكل (٩) :

١ - ترس تغيير سرعات عمود الإدارة .

٢ - عجلة ترس التغير .

٣ - ترس التغذية .

٤ - ترس وقاء العربة قائدًا لها .

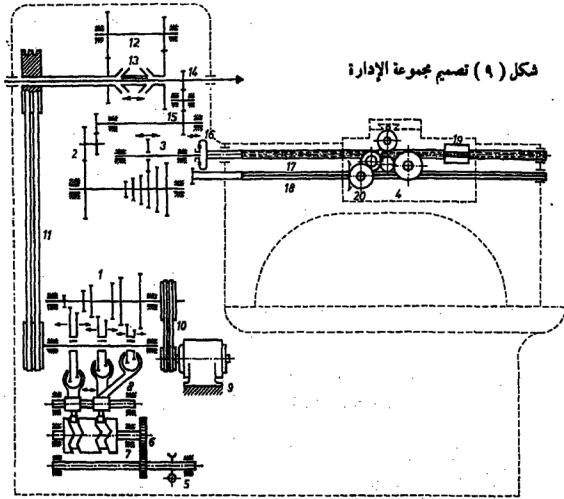

وتدار التروس بمحرك كهربائي موجود داخل قاعدة المحرطة ، وتنتقل الحركة الدائرية للتروس بواسطة مجموعة من السيور على شكل ٧ كذلك يدار عمود الإدارة بواسطة ترس تغيير السرعات عن طريق سير على شكل ٧ .

مسميات مفردات الأجزاء لصندوق التروس ، شكل ( ٩ ) .

- ( جزء ٥ ) ضابط للسرعات بمعدية (كامه) مستوية .
- ( جزء ٦ ) دافع للمعدية المستوية .
- ( جزء ٧ ) حديدات مستوية لأذرع ضبط الحركة .
- ( جزء ٨ ) ذراع الضبط لمجموعات المعجلة .
- ( جزء ٩ ) محرك كهربائي .
- ( جزء ١٠ ) سير شكل ٧ لإدارة مجموعة الضبط .
- ( جزء ١١ ) سير شكل ٧ لإدارة عمود الإدارة .


- ( جزء 12 ) ترس وسيط .
- ( جزء 13 ) قابض ( دبرياج ) لترس الوسيط .
- ( جزء 14 ) عمود الإدارة .
- ( جزء 15 ) ترس والج .
- ( جزء 16 ) قابض ( دبرياج ) لمسود التغذية وعمود القولب .
- ( جزء 17 ) عمود القولب .
- ( جزء 18 ) عمود التغذية .
- ( جزء 19 ) صمولة مشقوقة .
- ( جزء 20 ) ترس التغذية الأتوماتية .

### ٣ - مجموعة الإدارة الرئيسية :

يوضح شكل ( ١٠ ) مجموعة الإدارة الرئيسية التي تتكون من عمود الإدارة ومجموعة التروس التي يمكن بواسطتها التحكم في سرعات عمود الإدارة .

وتقسم عادة مجموعة الإدارة الرئيسية بحيث يدمج فيها ترس القاعدة بينما يودع الترس الاوسط وعمود الإدارة في الغراب الثابت كما في حالة الخطة التي ستوصف فيما يلي :

كما تدار حركة التغذية من مجموعة الإدارة الرئيسية أيضا .

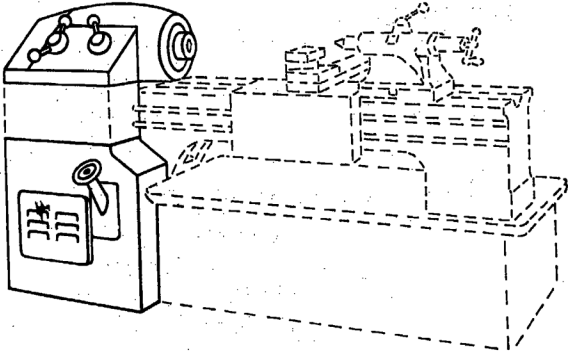


شكل (١٠) الجهاز الرئيسي



## ( ١ ) عمود الإدارة

 يوضح شكل (١١) عمود الإدارة الذى يشتمل على ترتيبات لربط الشفلة ويكون مصنوعا من صلب خاص يسطح مع تجويفه بالخرط ليسح بوضع الشفلات بداخله ، ويوجد فى اسطى نهاياته استغلاق ( مسلوب ) داخل ( ١ ) لثبت فيه جلبة مسلوقة ذات ذبة خلفية . كما يوجد على نفس النهاية لولب ( 2 ) ودليل مركزي ( 3 ) لثبت ترتيبة ربط الشفلة .


ويوجد الكرسي الرئيسى الأمامى عند الموضع ( 4 ) ويوجد الكرسي الخلفى عند الموضع ( 5 ) ، ويستخدم الولب ( 6 ) لثبت عمود الإدارة فى الاتجاه المحورى .



ويلدور عمود الإدارة على كراسى انزلاقية أو كراسى محاور تقاوم الاحتكاك أو كراسى من معدن باييت شكل (١٢) .

ولعمود الإدارة مقاومة شديدة للحرارة والى لضمان الثقة العالية فى التشغيل والدوران الهادئ . ويمكن التوصل إلى ذلك بتكبير القطر الخارجى للعمود وتقليل المسافات بين الكراسى .

ويتمرض الكرسي الامامى لأكبر انفعال ، كما يجب أن يكون قادرا على تحمل القوى نصف القطرية . ونظرا لتزايد الخللوص فى كراسى المحاور مع مضي الوقت فيلزم إعادة ضبط الكراسى بين الحين والحين . كما يلزم زويد المنود بكراسى خاصة لمقاومة القوى المحورية .

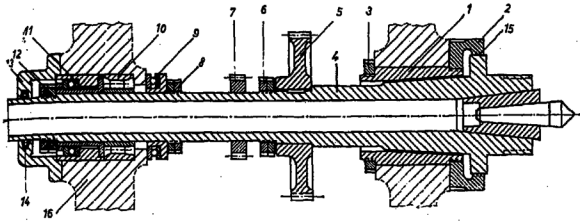


شكل (١٢) كراسى عمود الإدارة .

- (1) كرسى أمامى رئيسى .
- (2) صمولة أمامية لتثبيت كرسى المحور الرئيسى
- (3) صمولة خلفية لتثبيت كرسى المحور الرئيسى
- (4) عمود الإدارة .
- (5) ترس إدارة عمود الإدارة .
- (6) صمولة تثبيت ترس الإدارة .
- (7) ترس إدارة التغذية .
- (8) صمولة أمامية لتثبيت كرسى المحور الخلفى .
- (9) كرسى محور أمامى ذو كريات .
- (10) كرسى محور ذو دلائين إسطوانية .
- (11) كرسى محور خلفى ذو كريات .
- (12) صمولة تثبيت كرسى المحور الخلفى والتي تقوم فى نفس الوقت بتثبيت عمود الإدارة فى إتجاه المحور .
- (13) غطاء واقى لكبرى المحور الخلفى .
- (14) حلقة لمنع دخول الأتربة .
- (15) حزمات للشحم تعمل كمانع لدخول الأتربة .
- (16) علبة التروس .

#### (ب) مجموعة سرعات عمود الإدارة :

تستخدم تروس تغيير البزعات لادارة عمود الادارة بسرعات مختلفة . وغالبا ما تكون تروس تغيير السرعات متعددة النقالات ، مثال ذلك ٣٥ - ٤٥ - ٥٦ - ٧٠ - ٩٠ - ١١٢ - ١٤٠ - ١٨٠ - ٢٢٤ - ٢٨٠ - ٣٥٥ - ٤٥٠ - ٥٦٠ - ٧١٠ - ٩٠٠ / دقيقة .

والغرض من المسكنة هو الذى يتحكم أساسا فى اختيار نقالات السرعة .

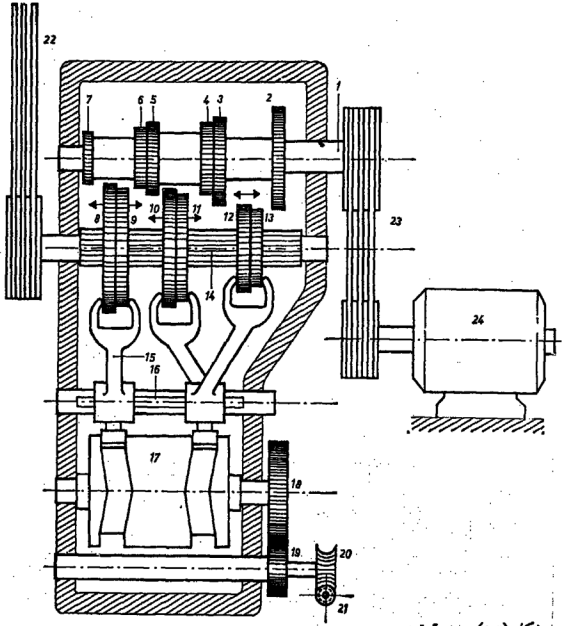


شكل (١٣) صندوق تروس


- (١) عمود الإدارة الرئيسي .  
 (٢) و (٧) ترس ثابت على عمود الإدارة الرئيسي .  
 (٨) و (١٣) تروس منزقة على العمود (١٤) . (١٤) عمود الضغط متعدد التثبيت ويعمل كعمود مدفوع .  
 (١٥) مخالب زحزحة متحركة . (١٦) عمود مخالب الزحزحة .  
 (١٧) حديدات ( كامات ) مستوية لمخالب الزحزحة .  
 (١٨) و (١٩) تروس إدارة الحديدات المستوية .  
 (٢٠) و (٢١) ترس دودي لإدارة الحديدات المستوية بواسطة عجلة يدوية .  
 (٢٢) سير إدارة عمود الإدارة . (٢٣) سير الإدارة من المحرك . (٢٤) محرك الإدارة .

ومن المفيد وجود عدة تروس للوصول إلى أى سرعة مطلوبة في نطاق سرعات معين .  
وتضبط تروس التخفيض متعددة النقرات غالباً باستخدام تروس منزلة وقوابض متعددة الأهراس .  
ويجب ألا تزحزح هذه التروس الا عند عدم ادارة المكنة أو إبطائها .

وتروس تغيير السرعات المشروحة هنا مودعة في قاعدة المكنة ويمكن تغيير اتجاه الدوران  
من اتجاه عقرب الساعة إلى ضده وبالعكس باستخدام قابض ( دبرياج ) عاكس . وتختار سرعات  
عمود الادارة بتحرك تروس منزلة في تمثيلات مختلفة باستخدام مغالب زحرزة تتحرك بواسطة  
حدايات مستوية مصممة بحيث تسمح بتمشيق بعض التروس بينما لا تسمح بتمشيق البعض الآخر  
وذلك لمنع زيادة التآكل . وتتحرك الحدايات المستوية بواسطة العجلة اليدوية ( جزء 22، شكل ٥ )  
عن طريق ترس دودي . وبادارة العجلة اليدوية تدور الحدايات المستوية لتحريك مغالب الزحرزة  
لدفع مجموعة معينة من التروس داخل التمشيق ، ويؤدي ذلك إلى تغيير سرعة عمود الادارة  
إلى السرعة اللازمة . ويوجد تدرج على العجلة اليدوية يبين السرعات المختارة . وتنتقل الحركة  
الدائرية إلى عمود الادارة الموجود داخل الغراب الثابت عن طريق سير على شكل ٧ . ويوضح  
شكل (١٣) صندوق تروس تغيير السرعات .

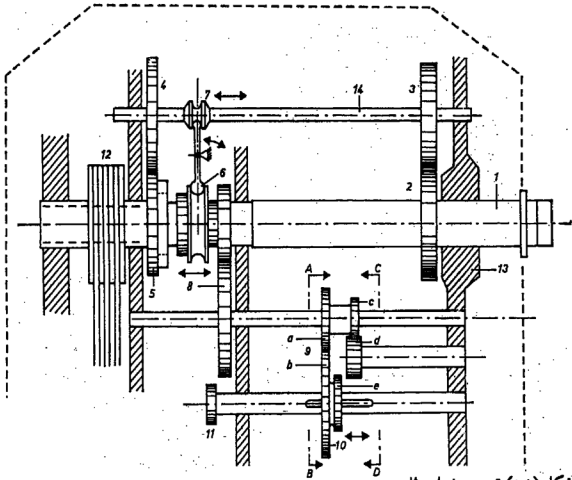

شكل (١٤) تروس غراب ثابت .

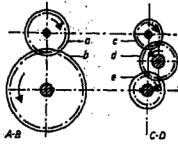

ويوضح شكل (١٤) مجموعة

التروس داخل الغراب الثابت .

حيث تنتقل الحركة للغراب الثابت عن

طريق الطارة الموهبة ( 12 ) المزودة

بسير على شكل  $v$  . والمركبة على

عمود الادارة ( 1 ) المركب عليه

الترس ( 2 ) . ويقع الترس ( 5 )


الدافع لترس الوسيط على بين الطارة (12) . ويوجد في المقدمة القابض (6) الذى يسمح باتصال عمود الادارة مباشرة بالطارة القائدة وبهذا يمكن نقل السرعات الست لمجموعة تغيير السرعات الموجودة بالقاعدة إلى عمود الادارة مباشرة . وبعد فصل الترس الوسيط بزحزحة العمود المقابل (14) مع حامل الترسان المقابلان (3 و4) إلى اليمين بواسطة القابض (7) فيؤزجحز القابض (6) إلى جهة اليسار . وباستخدام الترس الوسيط وزحزحة القابض (6) إلى اليمين والعمود (14) إلى اليسار يمكن الحصول على ست سرعات أخرى أقل ، أى أنه يمكن ادارة عمود الادارة باثنتى عشرة سرعة .

وتنتقل الحركة إلى مجموعة التغذية عن طريق ترس مزدوج ( 8 ) وترس واليج ( 9 ) من عمود الغراب الثابت . ويتغير دوران الترس ( 11 ) المدبر لترس التغذية عن طريق ترس التغير وذلك بزحزحة الترس المنزلق (10) . وتشتمل علبة التروس (13) على التروس الداخلية للغراب الثابت .

ويوضح شكل (١٥) تصميمًا لصندوق تروس رئيسى آخر موضوع بأكله داخل الغراب الثابت ، وغالبًا ما يستخدم هذا النوع من التروس فى المحارط .

تنتقل الحركة من محرك ذى شفة ( 1 ) إلى العمود القائد ( 2 ) المركب عليه مجموعة من ثلاث تروس منزلقة يمكن تشغيلها بواسطة محالب زحزحة مع التروس المركبة على العمود ( 4 ) . وجزء من عمود الادارة ( 6 ) الخاص بالغراب الثابت له شكل عمود نخد وتتحرك عليه بواسطة محالب زحزحة خارجية مجموعة أخرى مكونة من ترسين منزلقين ، وتنتقل الحركة إلى مجموعة التغذية من الترس ( 7 ) .


ويمتاز هذا النوع من صندوق التروس بأنه ذو تصميم مفلق ويركب على فرشاة المحرطة . ويوضح الشكل التخطيطى أسفل صندوق التروس الرئيسى فى شكل (١٥) أوضاع التروس عند تغيير السرعات من  $n_1$  إلى  $n_6$

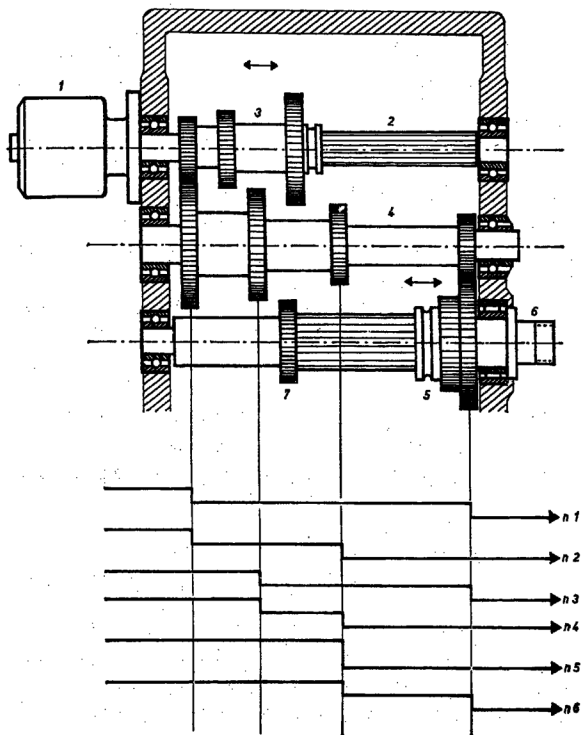

شكل (١٥) صندوق تروس رئيسي

#### ٤ - تشغيل التغذية الآلية :


يوضح شكل (١٦) تصميم مجموعة التغذية الخاصة بتحريك العربة . وهي مركبة على الفرشة وتعمل بأذرع ضبط ( الجزءان 20 , 21 ، شكل ه )

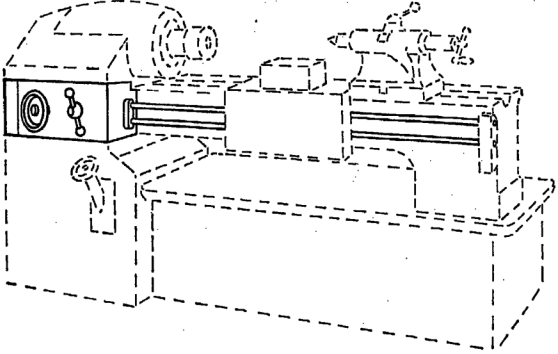

شكل (١٦) مجموعة تغذية

#### ( أ ) وظائف عمود التغذية وعمود اللوالب :

 
ويتم الاتصال بين مجموعة التغذية ووقاء تروس الراسمة بواسطة عمود التغذية أو عمود اللوالب . وعمود التغذية ( الجزء 9 شكل ه ) عمود أملس به حز على طوله كله . ويقوم العمود بسحب العربة مع قلم الحراطة المربوط فيها على مدى طول الشغلة مؤدياً حركة التغذية المطلوبة . ويمكن تحريك قلم الحراطة في الاتجاهين الطول والمستعرض للشغلة بواسطة تروس خاصة موجودة بوقاء تروس الراسمة شكل (٢٤) . وتختار مسافات تحريك العربة لكل لفة من لفات الشغلة بواسطة تروس التغذية . ولا يستخدم عمود التغذية في قطع اللوالب .



شكل (١٧) عمود تغذية


كما يؤدي عمود اللوالب (الجزء 8 شكل هـ) حركة تغذية وهي لا تستخدم الا في قطع اللوالب ،  
إذ أنه يوجه أداة القطع بحيث تتحرك بدقة عالية لمسافة محدودة مع كل لفة من لفات عمود الادارة  
تتفق مع خطوة اللولب المطلوبة ( شكل ١٨ ) .

أى أن تتحرك العربة والقاطع المثبت في المقلمة تبعا لخطوة لولب عمود اللوالب وسرعته  
وعلاقتها بدوران عمود الغراب الثابت . ويكون لعمود اللولب سن لولبية منبسطة Acme thread  
( شكل ١٩ ) . ويدور عمود اللولب داخل صامولة مركبة في وقاء تروس العربة ( شكل ٢٤ ) ،  
وبذلك يحرك العربة .

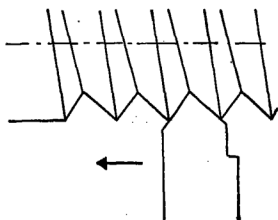

شكل (١٨) قطع لولب بواسطة قلم خراطة .

شكل (١٩) عمود لوالب

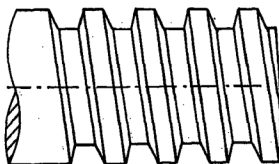


(ب) تشغيل عمود التغذية وعمود اللوالب :

يوضح شكل (٢٠) رسماً تخطيطياً لمجموعة التغذية بالخرطة . والمجموعة مصممة لتنظيم سرعة  
العربة .

وتنتقل الحركة من صندوق تروس الغراب الثابت إلى الترس (11) ، شكل (١٤) حيث  
ترتيب (4 و 3 و 2 و 1) أمام مجموعة التغذية الآلية التي تشمل على تروس نقل مختلفة مصممة






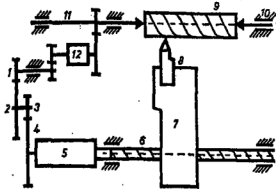

شكل (٧١) قطع لوالب باستخدام تروس التغير

- (1) و (2) و (3) و (4) تروس تغيير . (9) شغلة .  
 (5) دافع للتغذية الآلية  
 (6) عمود لوالب .  
 (7) عربة .  
 (8) قلم لوالب .  
 (10) الفراب المتحرك .  
 (11) عمود إدارة وأعمود الفراب الثابت .  
 (12) ترس والنج .

يوضح المثال الآتي : وظيفة المخرطة عند قطع اللوالب :  
 لنفرض أن خطوة عمود اللوالب ٦ مم فإذا كانت خطوة لولب الشغلة ٦ مم فيلزم أن يتحرك سن قلم القطع ( شكل ١٨ ) مسافة ٦ مم لكل لفة من لفات الشغلة ، أى أنه عند دوران عمود اللوالب دورة كاملة تدور الشغلة دورة كاملة أيضا . لذلك يجب أن تكون نسبة تروس التغير ١ : ١ .  
 شكل ٢٢ صندوق تروس التغير

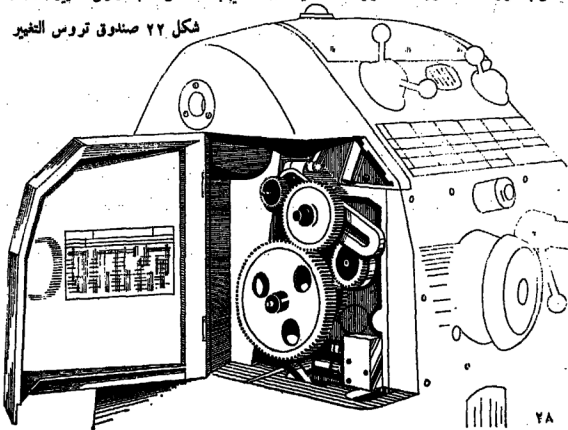

وإذا كانت خطوة لولب الشغلة ٣ م ، مثلا ، فيلزم أن يتحرك سن قلم القطع مسافة ٣ م لكل لفة من لفات الشغلة ، ولكن عمود اللولب يجب ألا يدور أكثر من نصف لفة حين تدور الشغلة لفة كاملة ومن ثم تكون نسبة النقل ١ : ٢ .


وإذا كانت خطوة لولب الشغلة ١٢ م فيجب أن يدور عمود اللولب لفتين ليسمح لأداة القطع بالتحرك مسافة ١٢ م لكل لفة من لفات الشغلة . وعليه تكون نسبة النقل ١ : ٢ .

وعلى ذلك فإن تروس التغير تقوم بتنظيم النسبة بين دوران الشغلة ودوران عمود اللولب . ويوضح شكل (٢٢) صندوق تروس التغير المركب على المحرطة وهو مفتوح .

هـ - العربة :

(١) تصميم العربة :

تقوم العربة بحمل أداة القطع أثناء القطع وتلقى القوى المتولدة عند خافة أداة القطع ونقلها للفرشة . ويلزم أن تكون العربة متينة البناء الوصول إلى دقة تشغيل عالية منتظمة .

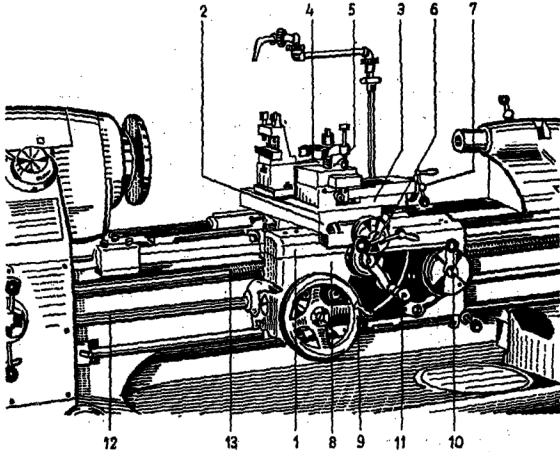


شكل (٢٣) تصميم الراسمة

حتى في حالة إزالة أقصى كمية مسموح بها من الجداذة ( الرايش ) .

وتتكون العربة من الراسمة ( 1 ) المركبة على مجار فوق العربة وتزلق عليها . ويوجد في أعلى الراسمة مجارى انزلاق مستعرضة ( 2 ) يتحرك فيها حامل القطع ( 3 ) ، ويمكنه أن يتحرك طوليا أو أن يدور حول محور رأسى للوصول إلى زاوية الميل المناسبة لعملية القطع . وتثبت أقلام القطع بواسطة سمار لولبي ( 5 ) ومخلب ( 4 ) . ويمكن أن تتحرك مجارى الانزلاق المستعرضة ( 2 ) بإدارة اليد ( 6 ) وكذلك حامل قلم القطع باستخدام اليد ( 7 ) وغالبا ما تأخذ المجارى شكل ٧ .

( ب ) إدارة وتحريك العربة :

تتحرك العربة بواسطة مجموعة تروس موجودة في الوقاء ( 8 ) ويمكن تحريك العربة بأكملها يدويا بإدارة العجلة ( 9 ) ولتحريكها أوتوماتيا تزحزح الذراع ( 11 ) فتتصل مجموعة تروس العربة بمعمود التغذية ( 12 ) الذي يدور بدوران عمود الإدارة الموجود بالفراغ الثابت ولتحريك مجارى الانزلاق المستعرضة أوتوماتيا تزحزح الذراع ( 11 ) في الاتجاه الآخر فيتحرك العمود اللولبي المثبت فيه اليد ( 6 ) . وفي هذه الحالة يمكن خراط واستبدال أوجه الشفلات أوتوماتيا . ولتشغيل العربة أوتوماتيا لقطع أى لولب ( بعد ضبط مجموعة التروس المناسبة للخطوة المطلوبة ) تحرك الذراع ( 10 ) فيتصل عمود اللولب ( 13 ) بمجموعة التروس الموجودة بوقاء العربة عن طريق الصامولة المشقوقة فتتحرك العربة تبعا لدوران عمود اللولب . ويوضح شكل ( ٢٤ ) رسما تخطيطيا لوظيفة تروس العربة .

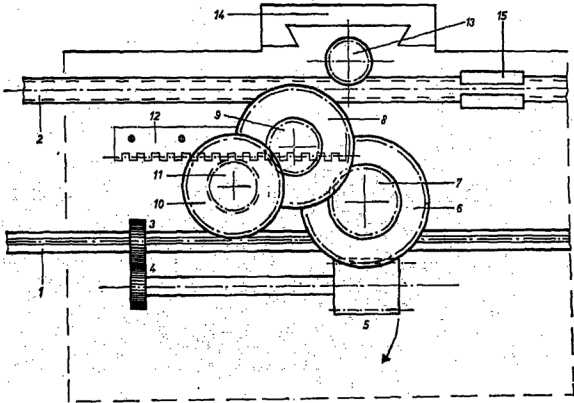

شكل ( ٢٤ ) تروس العربة

### (ج) تحريك العربة بواسطة عمود التغذية :

يمكن بواسطة الترسين (3 و4) أن يقوم عمود التغذية ( 1 ) بإدارة الترس الدودي الساقط ( 5 ) الذي يميل في اتجاه السهم وتبطل حركة التغذية . ويعمل الترس الدودي الساقط في نفس الوقت بمثابة وقاية ضد زيادة الحمل .


ولتحريك العربة للتغذية الطولية يمشق الترس ( 6 ) مع الترس الدودي الساقط فينقل بواسطة التروس (10 و9 و8 و7) الحركة الدورانية إلى الترس (11) الممشق بالجريدة المسننة (12) المثبتة في الفرشة فتتحرك العربة . ولتشغيل التغذية المستمرة فان الترس ( 8 ) ، المنقول إليه الحركة الدورانية والممكن تحريكه من الخارج بواسطة ذراع ، ( الجزء 11 ، شكل ٢٣ ) يمشق مع الترس (13) ، شكل ( ٢٤ ) ، المثبت في العمود اللولبي الذي يحرك الجبارى المستمرة .

### (د) تحريك العربة بواسطة عمود اللوالب :

لقطع لولب ما على شغلة تفصل الحركة الواصلة من الترس الدودي الساقط إلى عمود التغذية ، وتمشق الصامولة المشقوقة (15) مع عمود اللولب ( 2 ) . وتتكون الصامولة المشقوقة من جزئين شكل (٢٥) وتتحرك في اتجاه السهم بواسطة الذراع (10) ، شكل (٢٣) فتتحرك العربة بتوجيه من عمود اللوالب .

شكل (٢٥) صامولة مشقوقة

- (1) صامولة مشقوقة مفتوحة .
- (2) صامولة مشقوقة مضمومة .

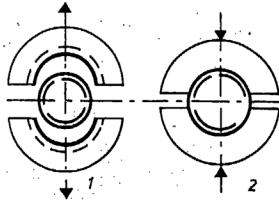


وتوجد سقاية ( مزلاج ) أمان لمنع تمشيق عمود اللوالب وعمود التغذية في وقت واحد ، مما قد يؤدي إلى تدمير أجزاء المخرطة .

### ٦ - الغراب المتحرك :


يوضح الشكلان (٢٦) ، (٢٧) الغراب المتحرك . ويعمل الغراب المتحرك بمثابة مستند خلى للشغلات الطويلة المربوطة بالطرف أو الصينية .

ويتحرك الغراب المتحرك طوليا في مجاز خاصة به موجودة بفرشة المخرطة . ويثبت فيها في الوضع المناسب للتشغيل بواسطة أداة قط ( الجزء 1 ، شكل ٢٧ ) تمنع الغراب من الترحح

أثناء عمليات التشغيل ويجب أن يكون جسم الغراب (2) متينا وقويا ، وتحرك بداخله الجلبة .  
 (3) بواسطة اليد (4) المثبتة مع عمود لولبي وتثبت في وضع التشغيل المناسب باليد (7) .  
 وتنزل قاعدة الغراب (5) في مجاريها بالفرشة .

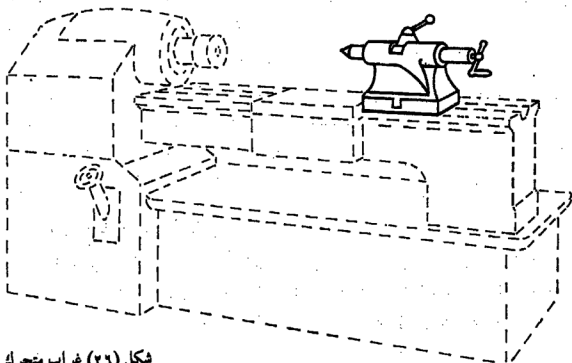


شكل (٢٩) غراب متحرك

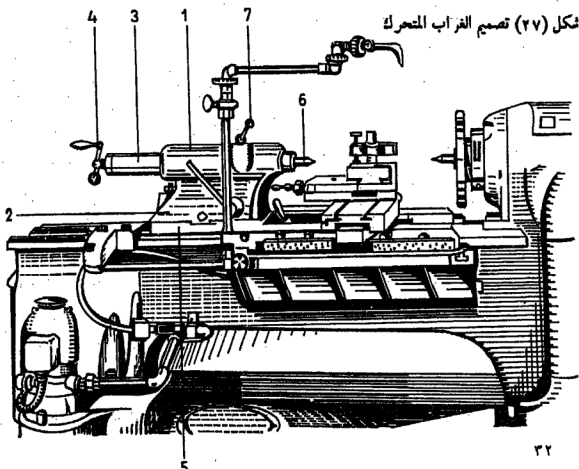

ويمكن زحزحة جسم الغراب على القاعدة في الاتجاه المستعرض ثم تثبيته في وضع ملائم عند الرغبة في تغيير وضع الذئبة الخلفية ( 6 ) لتشغيل شغلات للوصول بشكلها إلى شكل المحروط الحاد .

وتعمل الجلبة بواسطة الهواء المضغوط أو أيديروليكييا في المخارط الكبيرة والثقيلة .

ويمكن وضع مثقب داخل جلبة الغراب المتحرك ، ( شكل ٢٩ ) ، بدلا من الذئبة الخلفية ، ( شكل ٢٨ ) . وفي هذه الحالة يمكن تأدية عمليات الثقب باستخدام الغراب المتحرك .

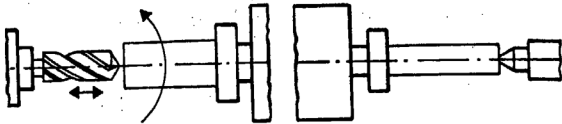

شكل (٢٩) ثقب بالغراب المتحرك

شكل (٢٨) تعليق بالغراب المتحرك

#### ٧ - ربط الشغلة

تثبت الملحقات المختلفة المستخدمة في ربط الشغلات بواسطة لولب عمود الادارة ( شكل ١٢ ) .


#### ( ١ ) تثبيت الشغلة بالطرف :

يوضح شكل (٣٠) ظرفا مزودا بثلاث لقم . ويمكن بواسطة اللقم القابضة ( 2 ) تثبيت الشغلة في مركز الظرف بدقة . وتحتوى الملقبة ( 1 ) على ترس صغير وصينية ذات وجه ملولب حلزوني ، شكل (٣١) ، وعلى الجانب الخلفي للقم ( 2 ) توجد أسنان تتشقق مع لولب الصينية الحلزوني . وبإدارة مربع ( الجزء 3 ، شكل ٣٠ ) باستخدام مفتاح ربط يتحرك لولب الصينية عمركا معه اللقم اما إلى الداخل أو إلى الخارج ، مما يؤدي إلى تثبيت الشغلة أو فكها . ويوجد في مؤخرة الظرف لولب داخل لتثبيته في عمود الادارة .


ويستخدم المسار المهورى ( 4 ) في احكام تثبيت الظرف بعمود الادارة .

وتصنع الاظرف من أنواع ذات لقمتين أو ثلاث أو أربع لقم .

شكل (٣٠) ظرف ذو ثلاث لقم

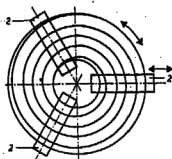


شكل (٣١) وظيفة الطرف ذو الثلاث لقم

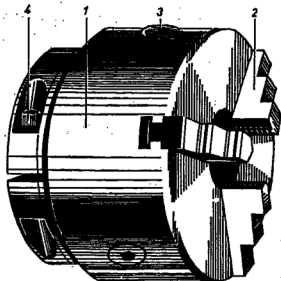

(ب) تثبيت الشغلة في صينية المخرطة :

تستخدم الصينية ( شكل ٣٢ ) في قط الشغلات ثقيلة الوزن أو كبيرة الحجم . وتتكون الصينية من قرص مصمت مستوى ( ٤ ) ذي أربع مجارى ( ٥ ) تنزلق بداخلها اللقم ( ١ ) وتحرك كل لقمة منها مستقلة عن باقي اللقم بواسطة سمار محوري منفصل ( ٣ ) ، وذلك حتى يمكن ضبط وتثبيت أية لقمة على حدة في الوضع المناسب . كما توجد مجار على شكل T ( ٢ ) مشغلة داخل القرص لتسمح بتثبيت الشغلات غير المتأثلة الشكل أو الكبيرة الحجم باستخدام ملحقات التثبيت .

شكل (٣٢) صينية

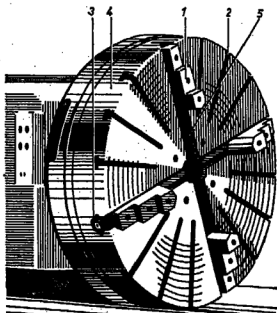




كذلك تزود الصينية بلولب من الخلف لتركيبها بعمود الادارة كما يحكم التركيب بواسطة مسامير .

ويوضح شكل (٣٣) طريقة تثبيت شغلة (3) باستخدام زاوية قط (1) ويستخدم ثقل موازنة (2) لضمان دوران الصينية في سلامة وانتظام .

شكل (٣٣) شغلة مثبتة بالصينية

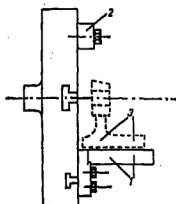


وتصنع الصينية من خامة حديدية قصيفة ( هشة ) إلى حد ما ، ومقاومتها الميكانيكية أقل من مقاومة الصلب الانشائي المستخدم عادة في الصناعات الهندسية . ولهذا السبب يجب ألا تزيد القوة الزراعية المستخدمة في قط الشغلة عن مقاومة الخامة المستخدمة في صناعة الصينية . كذلك يجب أن تكون القوة الطاردة المركزية المتولدة عند القطع على سرعات عالية في نطاق مقاومة الخامة المستخدمة في صناعة الصينية ، وألا تزيد سرعة الدوران عن الحد المناسب تجنباً لحدوث الخطيرة .


### (ج) مسك الشغلة بين الذنبتين

 تمسك الشغلات والأعمدة الطويلة المطلوب تشغيلها على المحرطة بين الذنبتين . ( شكل ٣٤ ) . ولأداء ذلك تزود الشغلة (6) بمخروط داخل في كل من نهايتي لتولج فيه ذنبه المحرطة أو ذنبه الغراب المتحرك ، بمعنى أن تولج ذنبه المحرطة (3) في المخروط الداخلى بنهاية الشغلة (5) ، شكل (٣٥) ، ويدفع الغراب المتحرك حتى تولج ذنبته في المخروط الداخلى الموجود في نهاية الشغلة من الجهة الاخرى ، شكل (٣٥) . وتثبت قاعدة الغراب المتحرك في فرشاة المحرطة ثم تدار الحلبة (7) الموجودة في الغراب المتحرك فتندفع ذنبه الغراب (6) بقوة داخل مخروط النهاية اليمنى من العمود وبالتالي ذنبه الغراب الثابت داخل النهاية اليسرى من العمود . وبذلك يتم تعليق العمود بين الذنبتين بإحكام . وعلى أية حال ، يلزم قبل تأدية هذه العملية تثبيت قرص الادارة (2) داخل عمود الادارة الخاص بالغراب الثابت . ويثبت مفتاح الدوارة (4) بنهاية العمود اليسرى

بحيث يقوم المسار ( بنز ) ( 8 ) الموجود بقرص الادارة بدفع مفتاح الدوارة فتدور الشغلة المطلوب خروطها ، ( شكل ٣٦ ) .





شكل (٣٥) ذنب المحرطة الذنية

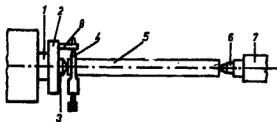

شكل (٣٤) تثبيت الشغلة بين الذنبتين

ويمكن استخدام أدوات وترتيبات أخرى لادارة الشغلة بدلا من مفتاح الدوارة الذي له شكل قلب .

 شكل (٣٦) مفتاح دوارة

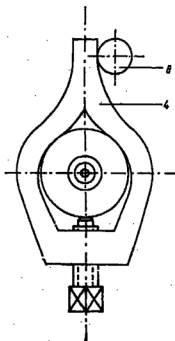


شكل (٣٧) إحناء الشغلة أثناء الخروط

وتعرض الشغلات الطويلة أثناء خروطها إلى حدوث انحناءات بها ( شكل ٣٧ ) . وبذلك تفشل في انتاج شغلات اسطوانية الشكل . وفي مثل هذه الحالات يلزم استخدام ركائز أو سنادات ( مخنقة ) وهذه الركائز اما أن تكون ركائز مركزية أو ثابتة وركائز قابلة .


وتربط قاعدة الركيزة الثابتة ( جزء 1 ، شكل ٣٨ ) في فرشة المحرطة بواسطة مسار تثبيت .

ويكون الجزء العلوى (2) مفصليا وبعد ايلاج الشغلة فى الركيزة يحكم الجزء المفصل فى مكانه بواسطة المسمار (6) .

وعندئذ يدفع الدليل (4) إلى أسفل حتى يلاص الشغلة بواسطة المسمار المحورى (5) وتعمل أسطح التحميل (7) على توجيه وسند الشغلة . وتستخدم دلافين مناسبة بمثابة سطوح تحميل للشغلات الكبيرة أو الثقيلة .

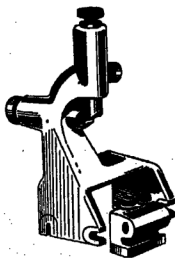


شكل (٣٩) ركيزة قابلة

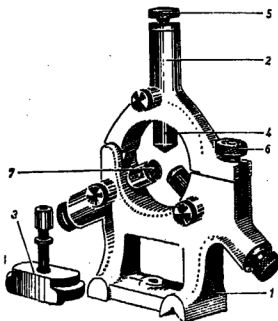

شكل (٣٨) ركيزة ثابتة

وتقوم الركيزة القابلة ، شكل (٣٩) ، المثبتة بمسامير ملولبة على العربية ، بسند الشغلة عند منطقة القطع مباشرة . ويوضح شكل (٤٠) وظائف الركائز المختلفة .

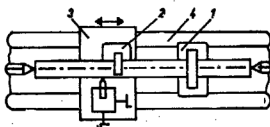

شكل (٤٠) وظائف الركائز


- (1) ركيزة ثابتة .
- (2) ركيزة قابلة .
- (3) العربية .
- (4) الفرشة .

### (د) قط الشغلة بواسطة طرف زناق :


تستخدم الاظرف الزناقية ، ( شكل ٤١ ) في قط الاعمدة الخام المسحوبة أو الشغلات السابق خرطها . وفي هذه الحالة تكون عملية القمط مركزية ودقيقة . والظرف الزناق عبارة عن جلبة مقساة ومجلمة بها تجويف ( 2 ) يتناسب مع أقطار الخامات المقموعة . ويوجد بأحدى نهايتي الظرف ثلاث ثغوب محيطة (1) . والجزء الامامى مخروطى الشكل (3) . وإذا تعرض المخروط الامامى لقوى خارجية فان أجزاء الجلبة تنضغط معا .

ويمكن للظرف أن يتأسك اما بالانضغاط ، ( شكل ٤١ ) ، أو بالشد ، ( شكل ٤٢ ) . ويوضح شكل (٤٢) عملية القمط بالظرف الزناق حيث يوضع الظرف الزناق ( 3 ) داخل ملحقة الايلاج ( 4 ) وإذا تعرض الظرف الزناق إلى قوة جذب ( 1 ) ينتج شد ( 2 ) في المخروط ، فتقمط الشغلة . وتؤدي عملية الجذب من خارج المكينة لذراع أو عمود لولبى مزود بيد .

شكل (٤١) طرف زناق

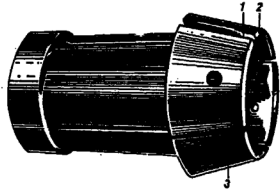

شكل (٤٢) وظيفة الظرف الزناق

 

### ٨ - ربط أقلام الخرطة :


توجد وسائل مختلفة لربط أقلام الخرطة منها :

#### ( ١ ) المخلب :


يوضح ، شكل (٣٢) ، المخلب وهو أبسط ربيطة تستخدم في قط قلم الخرطة ( 6 ) في العربة . ويضغط المخلب على قلم الخرطة بواسطة سمار لولبى ( 2 ) وصامولة ( 3 ) ، ووردة ( 4 ) . ويستخدم سمار التمويض ( 5 ) الملولب لضمان تثبيت المخلب في وضع رأسى مع إبقاء سطحه القاطم الداخلى ملاصقا لذراع قلم الخرطة .

## (ب) الفك أو القمة :

يستخدم الفك ، ( شكل ٤٤ ) ، لتثبيت أداة القطع بحيث تكون نقطة مقدمة قلم الخراطة في وضع ملائم بالنسبة لمحور الشغلة . ويضبط كل أداة قطع على الوضع المناسب باستخدام لينات . ولا يحتاج الفك إلى هذه اللينات عند تثبيت أداة القطع في وضع مائل إذ يستخدم بدلا منها خابور ( 6 ) ، ويمكن في هذه الحالة وضع أداة القطع على الارتفاع المناسب برزحة الخابور إلى الوضع المطلوب . وتثبت قاعدة الفك في العربة بواسطة المسامير اللولبية ( 2 )

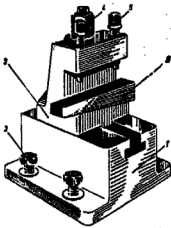

شكل (٤٤) فك

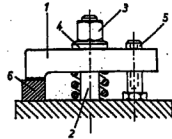


شكل (٤٣) مخلب

ويضبط الجزء العلوي للفك بتحريكه داخل دليل . ويثبت بواسطة المسامير اللولبية ( 4 ) . وتقمط أداة القطع بواسطة المسامير اللولبية ( 5 ) .


## (ج) ماسك قلم الخراطة ذو الأربع فتحات ( المقلمة ) :

من عيوب رباطات الزنق البسيطة أنه لا يمكن تركيب سوى أداة قطع واحدة فيها ، كما يلزم تثبيت أداة القطع التالية بعد كل عملية ، وباستخدام ماسك أداة القطع ذي الأربع فتحات ، ( شكل ٤٥ ) يمكن تركيب أربعة قواطع مختلفة في نفس الوقت .

ويثبت الجزء ( 1 ) في العربة ، ويمكن ادارته حول محور ارتكاز رأسه أسفل يد التثبيت ( 3 ) بحيث يمكن استخدام كل من أدوات القطع الأربعة تباعا بإدارة الجزء ( 1 ) . وتقوم المسامير اللولبية ( 2 ) بقمط القواطع . وبعد كل إدارة للجزء ( 1 ) فإنه يثبت في العربة بواسطة يد التثبيت ( 3 ) . وتعمل ترتيبات بحيث تحتفظ أدوات القطع الأربعة بنفس الوضع . ويوضح شكل ( ٤٦ ) أربعة أفلام خراطة مثبتة في المقلمة .

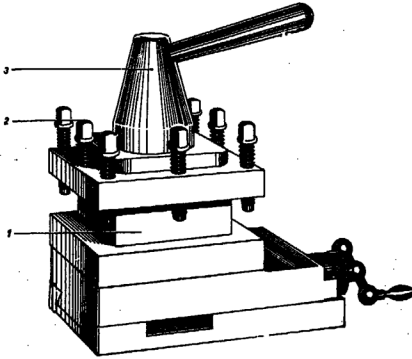


شكل (٤٥) ماسك أداة القطع ذو الأربع فتحات

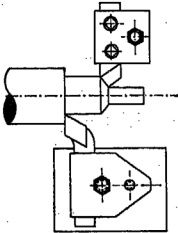

شكل (٤٦)

إستخدام أدايتن قطع في نفس الوقت

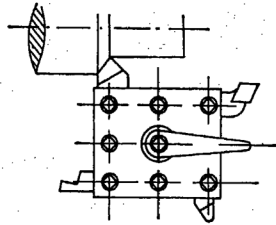


شكل (٤٧)

ماسك أداة القطع ذو الأربع فتحات

(د) رباطة تثبيت أدوات القطع المركبة :

تستخدم أحيانا عدة رباطات لتثبيت أدوات القطع في المحرطة ، وذلك لزيادة انتاجية العمالة . ويوضح شكل (٤٧) محرطة ذببة مزودة بفك اصاني لامكان استخدام قاطعين في نفس الوقت .

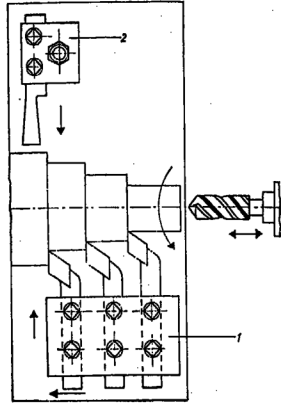

شكل (٤٨) رباطات زنق مركبة


والتركيبية الموضحة في شكل (٤٨) تمكن من استخدام عدة أدوات قطع في نفس الوقت ، مع استخدام الغراب المتحرك في عمليات الثقب والتجويف . فباستخدام ماسك أدوات القطع المتعددة ( 1 ) يمكن أداء عدة خطوات خراطة على الشغلة في عملية واحدة . وعند الانتهاء من التشغيل تفصل الشغلة بواسطة أداة القطع الموجودة في الفك ( 2 ) .

ويلزم تثبيت أدوات القطع الموجودة في الجزء الخلفي للشغلة في وضع مقلوب ليسمح لها بالقطع في الاتجاه العمودي لدوران الشغلة . وعلاوة على ذلك يجب ألا يكون هناك أى خلوص بين العربة والفرشة وذلك نظرا للتأثير الخاص بأدوات القطع الخلفية الذي قد يؤدي إلى رفع العربة . وسيوضح فيما بعد الاستخدامات المتعددة لرباطات الزنق المركبة وذلك عند شرح المخرطة البرجية .

#### ٩ - المخرطة النساخة :

تزود المخرطة النساخة أو الرسامة بملحقة تمكن المخرطة من خراط السكتورات من الطبعات (الصبغات) . وعندما تتحرك العربة فإن مسار أداة القطع يتبع مسار أصبع الراسم المتحرك على طول الطبعة . ويمكن حاليا تزويد أية مخرطة بالملحقات الرسامة .


ويوضح شكل (٤٩) تحريك أصبع الراسم (2) على طول الطبعة (1) ناقلًا تحركه إلى القاطع (4) بواسطة الملحقة الرسامة (3) وعلى ذلك فإن فلم الخراطة يقوم بتحركات تطابق تحركات الراسم . ويطور حاليا العديد من الملحقات الرسامة . وسنشرح فيما بعد أكثر أنواع الملحقات الرسامة شيوعا .

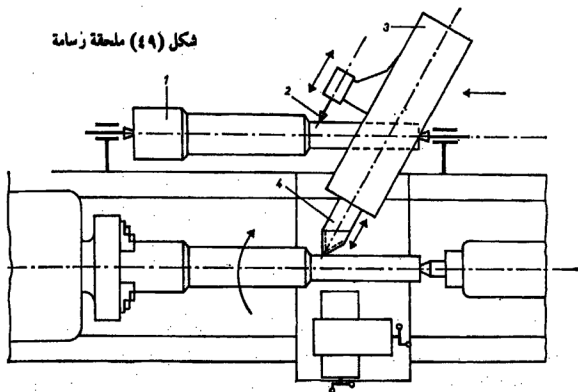

الملحقة الرسامة الأيدرولية ، ( شكل ٥٠ ) :

يدفع المائع الأيدرولي من الخزان (2) في الحيز الحلقى الخاص للأسطوانة (3) بواسطة مضخة ترسية (1) . ويمكن ضغط المائع بواسطة صمام ضبط (4) . والمكبس (5) متصل بقوة العربة (7) عن طريق عمودا المكبس (6) . وعند تكوين الضغط في المجموعة تتحرك الأسطوانة (8) مع القاطع (9) في اتجاه الشغلة (10) وفي نفس الوقت يتحرك أصبع الراسم المتصل بقوة مع صمام التحكم (11) إلى اتجاه اليمين ملاصقا للطبعة (12) . ويضغط أصبع الراسم تجاه اليسار على الهأى (13) وتبعا لذلك ينفث منفذ حيز الأسطوانة الأيسر إلى نفس المدى غير المفطى بحافة التحكم (14) محدثا ضغطا على السطح الأكبر للمكبس في هذه الأسطوانة فتتبادل الحركة . ويستمر ضغط المائع في الحيز الأيسر للأسطوانة ثانياً بواسطة صمام الضغط الثانى (16) .




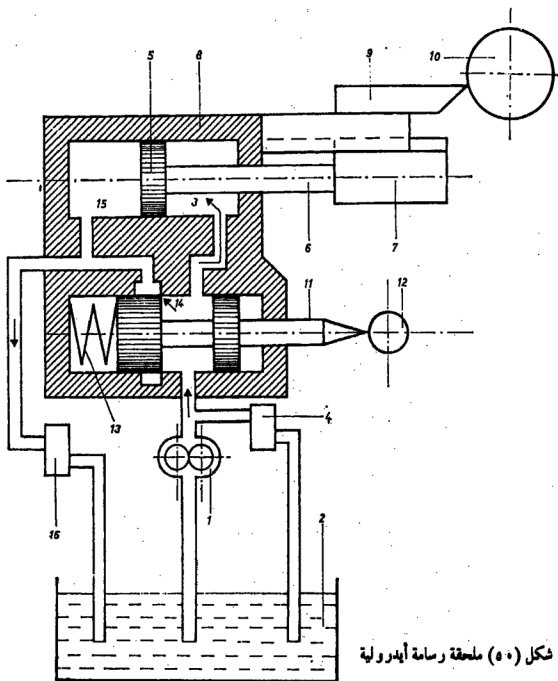

شكل (٥٥) ملحقة رسامة هيدرولية

وضغط المائع الذي يتحكم فيه صمام الضغط الثاني أقل من الضغط الذي يتحكم فيه صمام الضغط الأول (4) وتبعاً لذلك تنسحب الاسطوانة من جانب انشغفه . أى أن ضغط المائع في حيز الاسطوانة الحلق (3) يمكن أن يتغير . فيما بين الضغط المحكوم بالصمام (16) تبعاً لوضع مكبس صمام التحكم (11) . ويتسبب الفرق في الضغط الموجود بحيز الاسطوانة (15) ، (3) على

جانبى المكبس فى تحريك الاسطوانة (8) وكذلك أداة القطع (9) ذهابا وإيابا لمسافات صغيرة حتى يحدث التوازن . وعندما يقابل اصبع الراسم انحناء على الطبعة فانه يتزحزح اما بواسطة الضغط المسلط بواسطة الراسم أو بواسطة الضغط الناتج من الياى (13) . وتبعاً لذلك تتغير مساحة منفذ التحكم عند الحافة (14) ويحتل التوازن وتتبع الاسطوانة ( 8 ) مع القاطع ( 9 ) حركة الراسم ، محدثة باستمرار حالات جديدة من التوازن على جانبى المكبس ، وذلك إلى أن يتحرك اصبع الراسم مرة أخرى على طول جزء مستقيم من الطبعة ، ( شكل ٥١ ) .

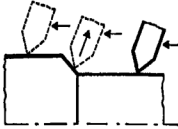


شكل (٥١) مسار أصبع الراسم

وحيث أن الملحقة النساخة مركبة على العربة ، فإنها تتبع حركات التغذية الخاصة بالعربة ، وعلى ذلك يتحرك اصبع الراسم على طول الطبعة . وتراوح دقة النسخ بين  $\pm 0.2$  مم .

ويوضح شكل (٥٢) ملحقة رسامة .

شكل (٥٢) تركيبة ملحقة رسامة

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| (1) ملحقة رسامة .                 | (2) أصبع الراسم .           |
| (3) خرطوم الضغط العالى .          | (4) جهاز تثبيت الطبعة       |
| (5) خزان .                        | (6) مضخة المائع .           |
| (7) العربة .                      | (8) جهاز تثبيت أداة القطع . |
| (6) جهاز تثبيت أداة القطع للنسخ . |                             |

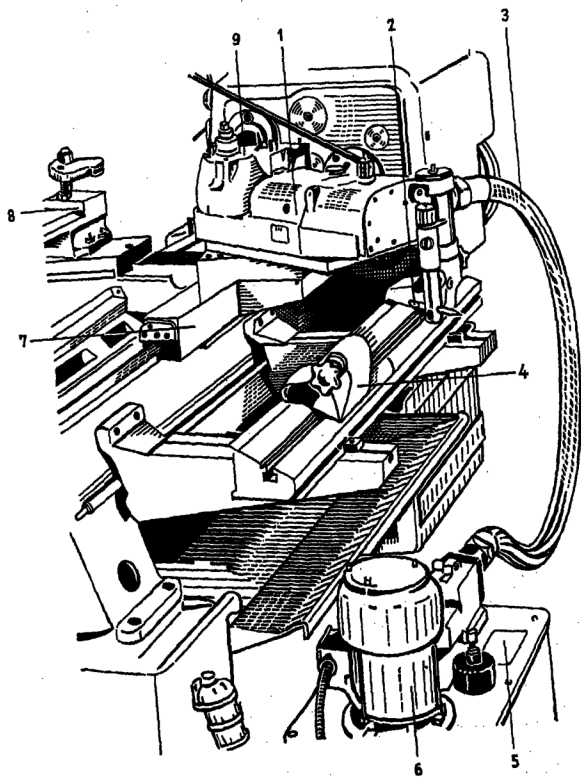

## ١٠ - التغذية بسائل التبريد أثناء القطع :


تتحول الطاقة المتولدة عند حافة القاطع نتيجة لعملية القطع والاحتكاك بين القاطع والشغلة والجدادة إلى طاقة حرارية تمتصها الشغلة والقاطع والجدادة . كذلك تمتد الشغلة نتيجة للارتفاع في درجة حرارتها أثناء عملية التشغيل . وإذا ما قيست الشغلة وهي في هذه الحالة الساخنة أثناء التشغيل ، ثم أعيد قياسها بعد أن تبرد فإنها قد ترفض وتستبعد نظراً لأن أبعادها ستكون أقل من الأبعاد المقاسة أثناء التشغيل .

ويمكن الحد من الارتفاع في درجة حرارة الشغلة وأداة القطع بالتبريد أثناء التشغيل . كذلك فإن أرقام الخراطة المصنوعة من صلب البعد تفقد صلابتها عندما تزيد درجة حرارتها عن حوالى  $500^{\circ}\text{C}$  . وتفقد أدوات القطع المصنوعة من صلب السرعات العالية صلابتها عندما تكون درجة حرارتها بين  $500^{\circ}\text{C}$  ،  $600^{\circ}\text{C}$  . وعند تبريد أدوات القطع فإنها قد تتعرض لانفعالات عالية علاوة على أنها قد تلتين .


وفي بعض حالات خاصة ، يؤدي التأثير التزليق للزيت الموجود بالمستحلب إلى تحسين درجة جودة سطح الشغلة مع التقليل في معدل تآكل أداة القطع .

ويوضح شكل (٥٣) ترتيب معدات التبريد ، كما يوضح شكل (٥٤) دورة التبريد وفيها

شكل (٥٣) توصيل سائل التبريد

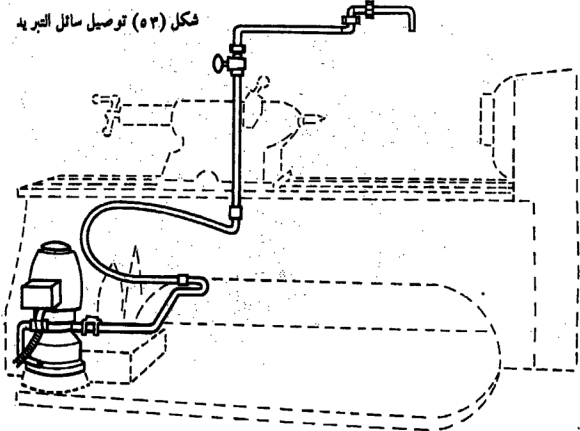

يقوم المحرك الكهربائي (2) بإدارة مضخة ترسية صغيرة (1) فتسحب سائل التبريد من الخزان (3) الموجود في قاعدة المخرطة . فيندفع سائل التبريد إلى منطقة القطع عن طريق الماسورة (4) ، ويمكن إيقاف تدفق سائل التبريد بواسطة المكبس (5) . وهنا يصرف سائل التبريد من الماسورة (6) ويتدفق حول منطقة القطع ويتجمع في الوعاء (7) . وبعد ذلك يمر خلال مصفاة في ماسورة الرجوع (8) إلى الخزان . ولتبع الجذاذات والملوثات الأخرى من أن تسحب بواسطة المضخة توضع كذلك ألواح احتجاز داخل خزان سائل التبريد .

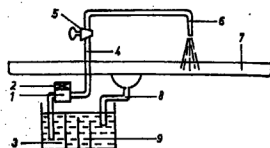

شكل (٥٤) دورة سائل التبريد


#### ١١ - المعدات الكهربائية للمخرطة .

تتكون المعدات الكهربائية الخاصة بالمخرطة الموضحة هنا من محرك كهربائي قدرته ٣,٦ ك. و . وسرعته ١٤٢٠ لفة / دقيقة . والمحرك مصمم للخدمات المتقطعة وقد يصل عدد عمليات التوصيل الكهربائي في حالة الخرج المستقيم (العدل) إلى ٢٠٠ في الدقيقة ، وفي حالة قطع اللوالب إلى ٨٠٠ في الدقيقة ، وذلك نتيجة لوجود مقاومة على التوالى . ويمكن إبطال المخرطة على الفور بواسطة التيار الكهربائي العائد .

ويوضح شكل (٥٥) ترتيب مجموعة المفاتيح مع النطاء منفلقا ومفتوحا . وهذه المجموعة موجودة في قاعدة المخرطة .

وعلاوة على ذلك ، توجد بمؤخرة المخرطة دواة لتوصيل معدات الإضاءة . وتحتوى قاعدة المخرطة كذلك على موتور كهربائي لإدارة مضخة الزيت المستخدم في تزييت التروس الرئيسية وتروس التغذية وكراسى المحاور . وهذا المحرك يدور ويتوقف آنيا مع محرك الإدارة الرئيسى .

ويم التحكم في محرك الإدارة الرئيسى بواسطة عمود التحكم (الجزء 10 ، شكل ٥) .

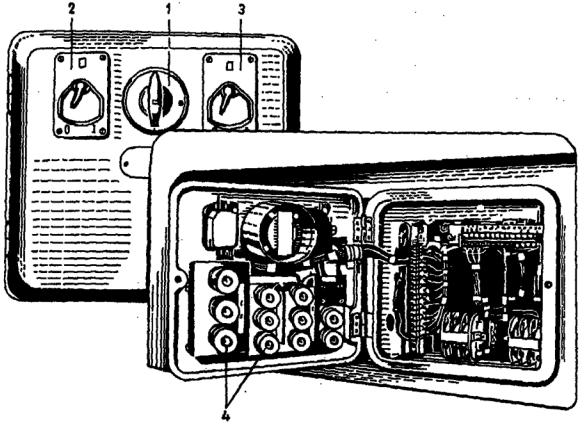

شكل (٥٥) مجموعة المفاتيح الكهربائية

- (1) المفتاح الرئيسي .  
 (2) مفتاح مضخة التبريد .  
 (3) مفتاح دواة ذو ثلاثة أقطاب لتوصيل الضباطات وموجود بنهاية المكنة .  
 (4) صمامات .

ولمراجعة صلاحية المحرطة تشتمل معداتها على مؤشرات صوتية وأميترات ، وعند ازدياد الحمل على المحرطة عن الحد المسموح به تشتمل آلية أمان موجودة بالمحرطة وتوقفها وعلى ذلك فن المستحيل زيادة الحمل على المحرك الكهربائي الرئيسي .

## الفصل الثالث

### المخرطة البرجية

أولا : الفرق بين المخرطة الذنبية والمخرطة البرجية :


يعتبر تغيير أقلام المخرطة أو إعادة توصيلها بعد كل خطوة من خطوات عملية المخرطة الواحدة من أبرز عيوب المخرطة الذنبية العادية ، رغم ما تقوم به أجهزة ربط وتثبيت أدوات القطع بزيادة المخرطة بأدوات قطع عديدة لأجراء خطوات مختلفة من دورة التشغيل . ويتطلب إنتاج أو تقطيع شغلة ما خطوات عديدة ويستنفد في ذلك وقت لازم للتوصيب يزيد من تكاليف التشغيل ، ويمكن التغلب على هذه العيوب باستخدام مخرطة تمكن من قطع الشغلة بالكامل بنفس التوصية الواحدة المناسبة للشغلة المطلوبة بدون الحاجة إلى إعادة توصيب المخرطة لقطع الشغلة التالية . وهذه المخرطة يطلق عليها اسم المخرطة البرجية .

والمخرطة البرجية مصممة بحيث يمكن ترتيب وتثبيت كل أدوات القطع العديدة المطلوبة لتشغيل الشغلة بالكامل فيها مرة واحدة . ولا مكان استخدام أدوات القطع العديدة بنجاح يلزم فهرسة أو ترتيب البرج الحامل لأدوات القطع . كما يمكن تجميع عدة خطوات من دورة التشغيل في خطوة واحدة وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاجية المالة .

وقبل البدء في الإنتاج على المخرطة البرجية يلزم توصيلها ، بمعنى أنه يلزم تركيب كل أدوات القطع على رأس البرج وضبطها في الوضع المناسب . ويقوم عامل ماهر بتوصيب المخرطة وتجهيزها للعمل بينما يقوم عامل نصف ماهر بتشغيل المخرطة . لذلك يلزم أن يكون تشغيل المخرطة سهلا ومأمونا .

ثانياً : تصميم المخرطة البرجية :


يوضح شكل (٥٦) مخرطة برجية . ويشابه تكوينها أساسا المخرطة الذنبية حيث يتألف في كل منهما صندوق التروس وفرشة المخرطة ومجموعة إدارة التغذية ، في حين يختلف تركيب العربة في كل منها عن الآخر . فعربة المخرطة البرجية تسمى واسعة ذات برج نظرا لأن البرج مركب فوقها ، ( شكل ٥٧ ) . ويستخدم نطاق أحيانا في مكان الرأسمة . وتستخدم التجاويف الموجودة في اسطوانة المخرطة ذات البرج الاسطوانى في تركيب أدوات القطع كما هو موضح في الشكل حيث تثبت بواسطة مسامير ملوية خاصة .

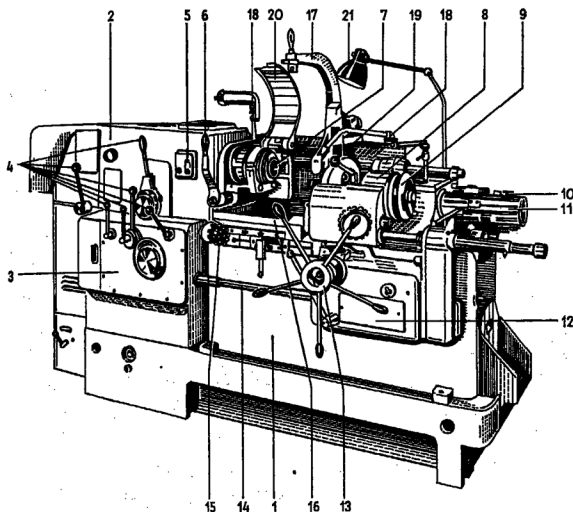


شكل (٥٩) مخرطة ذو برج إسطوانى

- |                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (١) الفرشة .                                       | (٢) صندوق التروس الرئيسى .        |
| (٣) مجموعة التغذية الآلية .                        | (٤) ذراع تشغيل التروس .           |
| (٥) مفتاح المحرك الرئيسى .                         | (٦) ذراع تشغيل الطرف الزنقائى .   |
| (٧) عمود الإدارة الرئيسى .                         | (٨) البرج .                       |
| (٩) يد تشغيل البرج .                               | (١٠) معطلات التغذية الطولية .     |
| (١١) دائرة الإيقاف .                               | (١٢) جهاز إدارة البرج .           |
| (١٣) يد تحريك البرج طوليا .                        | (١٤) عمود إدارة راسمة البرج .     |
| (١٥) دائرة إيقاف التغذية الطولية لقطع أوجه عديدة . | (١٦) مجارى راسمة البرج الأمامية . |
| (١٧) قلم الفصل أو القطع .                          | (١٨) مصدر سائل التبريد .          |
| (١٩) ذراع زنق البرج .                              | (٢٠) ساتر وقائى .                 |
| (٢١) معدات الإضاءة .                               |                                   |




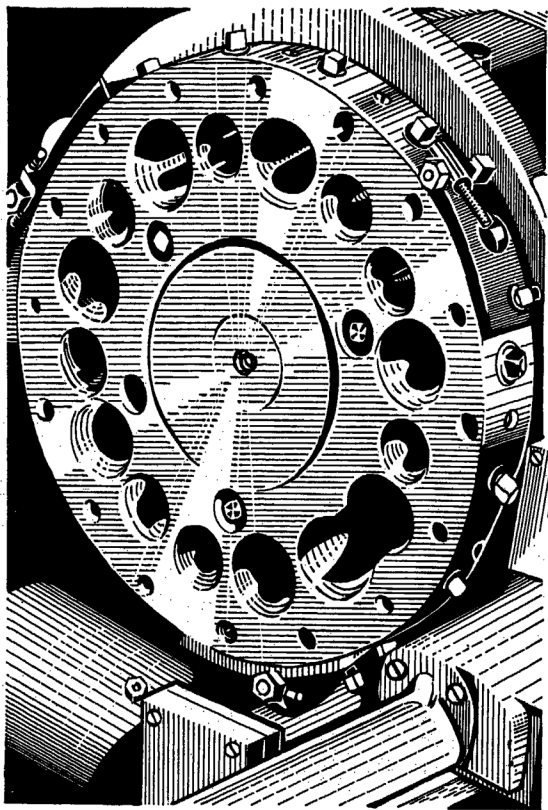

شکل (۵۷) برج

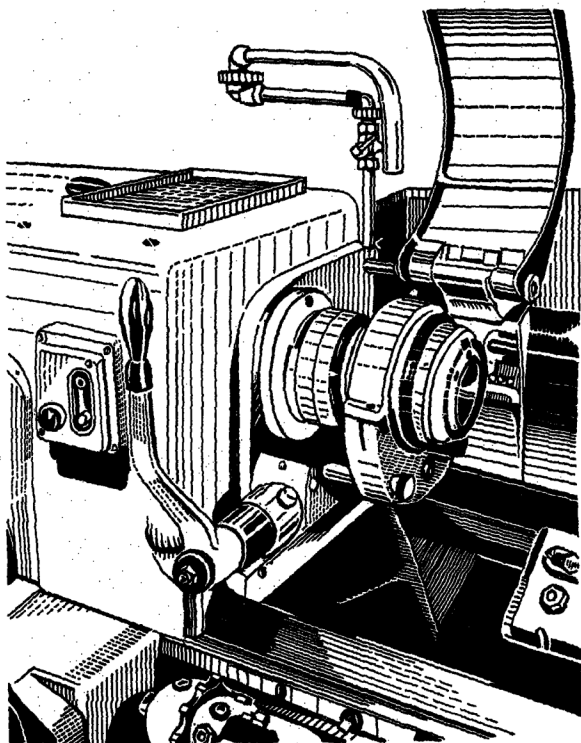

شكل (٥٨) ملحقة سحب

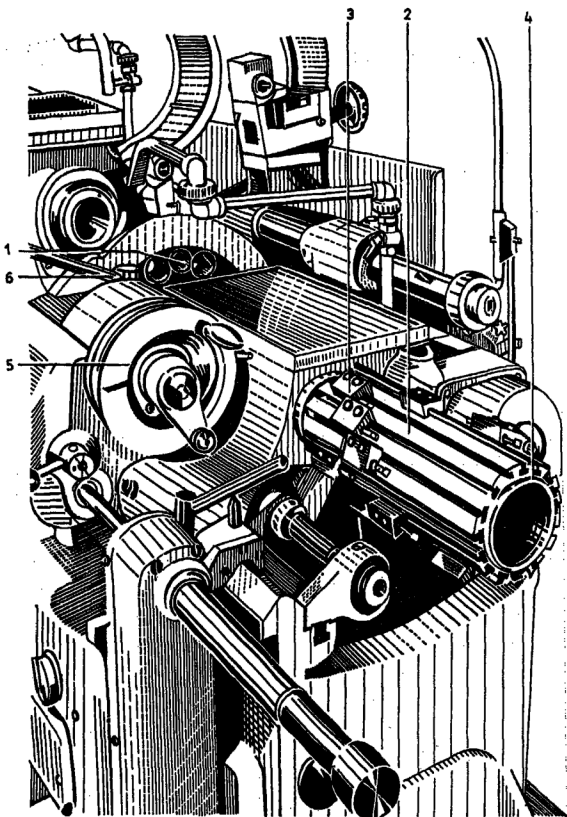

شكل (٥٩) مجارى برج المخرطة البرجية

## (١) ربط الشغلة بالطرف :


يعتبر الطرف الزنابق ، شكل (٥٨) ، من أدوات الربط الشائعة الاستخدام في المخرطة البرجية ، وقد سبق شرحه في الجزء الخاص بأدوات ربط الشغلات بالمخرطة الذنية . ويوجد داخل الطرف الزنابق حلبة تناسب أعمدة الحامات المستخدمة حيث تدفع من جهة اليسار داخل الحيز الموجود بعمود الادارة القضبان الخام المطلوب تشغيلها ثم يقطع عليها بالطرف الزنابق . ويمكن تركيب أدوات ربط أخرى على عمود الادارة لتثبيت وربط الشغلات في المخرطة البرجية العادية ، في حين لا يستخدم سوى الطرف الزنابق في المخرطة ذات البرج الاسطوانى حيث أنها تقوم بخرط الشغلات من خامات على هيئة قضبان .

## (ب) البرج :

يستخدم البرج ، ( الشكلان ٥٧ ، ٥٩ ) ، في ربط أدوات القطع . ويثبت البرج ( 1 ) تثبيتاً متيناً مع دائرة ايقاف ( 2 ) تدور آتياً ( في نفس الوقت ) مع البرج . وتحتوى دائرة الايقاف على مصدات فصل مختلفة ( 3 ) تتوافق في مجار على شكل حرف T ( 4 ) بحيث يمكن تحريك المصدات طولياً . ويوجد مصد فصل طولى لكل فتحة تثبيت لأداة القطع في البرج .

مثال ذلك ، عند قطع كثف طوله ٣٠ م على شغلة ما ، يثبت وضع مصد الفصل على نفس البعد ، ( شكل ٦٠ ) ، أى أنه عند تحريك أداة القطع مسافة ٣٠ م يصطدم مصد الفصل مع ذراع يفصل التغذية الأتوماتيكية .

ويفهرس البرج بواسطة يد ( الجزء 5 ، الشكل ٥٩ ) لتشغيل أداة القطع التالية ويحكم ربطها في هذا الوضع بواسطة الذراع ( 6 ) . ويمكن اعتناق هذا الربط المحكم حتى يمكن تحريك البرج إلى أى وضع مطلوب بواسطة اليد ( 5 ) ، مما يمكن أيضا استعمال وخرط أوجه الشغلات . وتثبيت مصدات تغذية خاصة ( الجزء 15 ، شكل ٥٦ ) بفرشة المخرطة لضبط وضع راسمة البرج في الاتجاه الطولى ، أى يمكن مثلاً خراط أوجه للشغلة أبعادها بالنسبة لبعضها البعض بالغة الدقة . وتفهرس هذه المصدات يدويا .

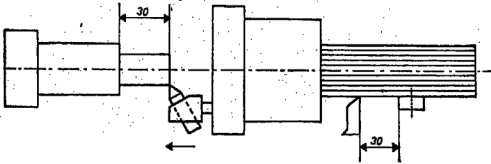


شكل (٦٠) أساس المصدات الطولية

### (ج) ترتيب أدوات القطع في البرج :


تبين الاشكال التالية أسس التوضيب لأدوات القطع في المخروطة البرجية . وهي توضح تعدد استعمالات المخارط البرجية في إنتاج الأجزاء المخروطة ( الاسهم في الاشكال توضح تحركات البرج ) .

وإذا كان عمق القطع كبيرا إلى حد ما فيجبرى الخراط للوصول إلى المقاس المطلوب على مرحلتين باستخدام أداتين قطع متتاليتين مع وضع أداة القطع الأولى على مسافة أمام أداة القطع الثانية ، ( شكل ٦١ ) .


ويوضح شكل (٦٢) طريقة إنتاج شغلة ذات قطرين خارجيين مختلفين مع تذييب الشغلة في نفس الوقت . ويوضح شكل (٦٣) كيفية إنتاج شغلة ذات قطرين خارجيين مختلفين مع ثقبها في نفس الوقت . كما يمكن خراط الشغلة داخليا وخارجيا في نفس الوقت باستخدام قاطعين ، ( شكل ٦٤ ) .

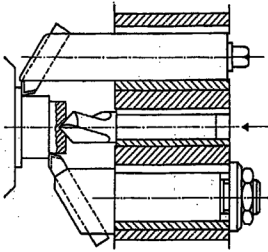


شكل (٦٢) تشغيل باستخدام قلمين خراطه وثقب

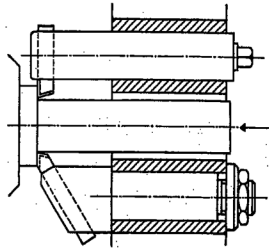

شكل (٦١) تشغيل باستخدام قلمين خراطه

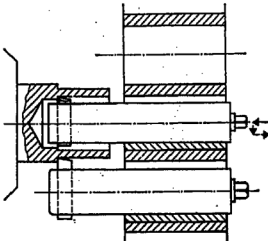

شكل (٦٤) خراط داخل وخارجي

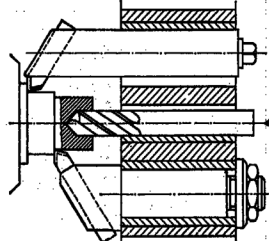


شكل (٦٣) خراط خارجي وثقب

ويوضح شكل (٦٥) كيفية اجراء عملية تجويف وفي هذه الحالة تمرر الشغلة داخل ثقب البرج حتى يمكن أن يدور البرج .


ويوضح شكل (٦٦) كيفية قطع جلبة من الخلف ثم خراطها بقلم خراطة وهذه الكيفية يمكن خراط شغلة بالكامل بتوضيية واحدة ثم تفصل الشغلة بقلم قطعية .

ويوضح شكل (٦٧) عملية خراط داخل وخراط خارجي يليها استبدال الوجه الداخلى واجراء شطب (شطب) خارجي .


ويوضح شكل (٦٨) عملية خراط باستخدام مجموعة من أقلام الخراطة في نفس الوقت حيث يقوم قلم الخراطة السفلى بخراط الشغلة من الخارج ثم يقوم القلم الثانى باستبدال الجانب الأمامى من أسفل بينما تم عملية الشطب بقلمى الخراطة العلويين . ويعمل الحز باستخدام قلم قطعية .

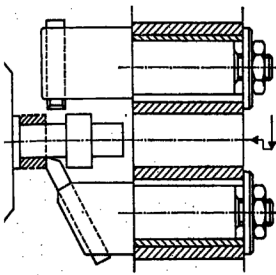

شكل (٦٦) عملية خلخلة وخراط عدل

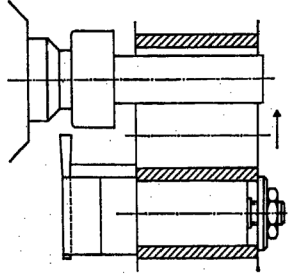


شكل (٦٥) عملية خلخلة

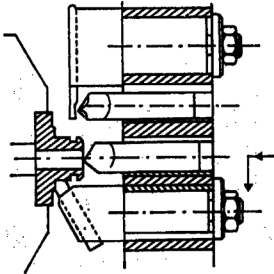

شكل (٦٨)

توضيب أدوات القطع لتعمل في نفس الوقت

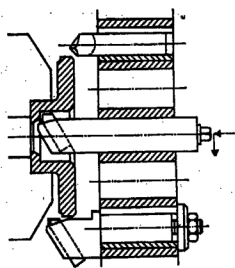

شكل (٦٧)



أداء مجموعة من الخطوات مرة واحدة

ويمكن باستخدام أدوات خاصة لربط أقلام الخرطة وأدوات القطع المختلفة أعداد ترتيبات عديدة ومختلفة لمدة القطع .

#### (د) تخطيط عملية القطع :

لا مكان تشغيل وخرط أية شغلة على المخرطة البرجية يلزم أعداد تخطيط لعملية القطع يتم وفقا لما تشييت أدوات القطع في البرج .  
والمثال الآتي يوضح كيفية أعداد التخطيط المطلوب .

يبين شكل (٦٩) جلبة ذات شغلة مطلوب تشغيلها على المخرطة البرجية من خامة على هيئة قصب ويعد تخطيط أدوات القطع وفقا لترتيب العمليات المطلوبة .

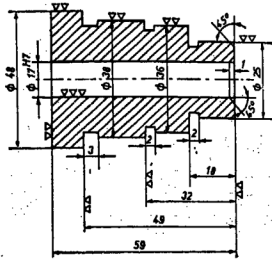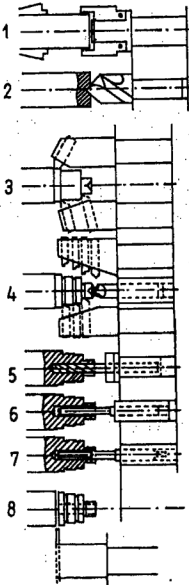


شكل (٦٩) جلبة ذات فلانشة

#### شكل (٧٠) ترتيب العمليات للجلبة ذات الفلانشة

- (١) سحب قصب خام حتى المصد والزرق عليه .
- (٢) تذهيب .
- (٣) خراطة خشنة .
- (٤) خراطة نهائية واستبدال الوجه وشطب .
- (٥) ثقب .
- (٦) إعادة الثقب للتعميم بالبرغل .
- (٧) برغلة .
- (٨) فصل .

ويوضح شكل (٧١) ترتيب أدوات القطع في البرج . وقد تم توضيحها وفقا للتخطيط المقترح .

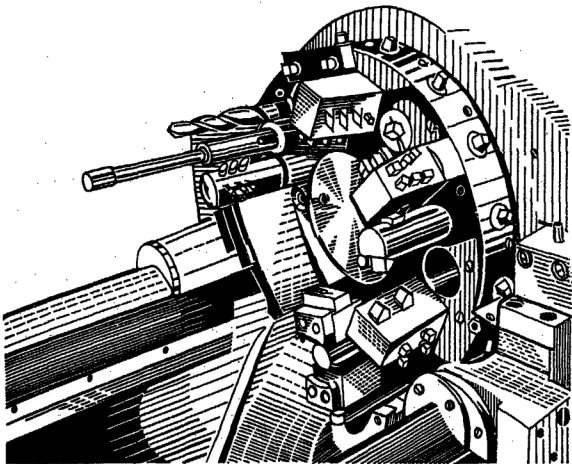

شكل (٧١) ترتيب أدوات القطع في البرج لقطع جلبة ذو فلانشة

#### (٥) التحكم في البرنامج :

التحكم في البرنامج كهربائيا بواسطة طريقة البطاقات ( السكروت ) المثقوبة يحقق تحكما أوتوماتيا في السرعات ، والتغذيات ، والدوران في اتجاه عقرب الساعة وبالعكس . علاوة على تغيير اتجاه الدوران أثناء قطع اللولب . ويوضح شكل (٧٢) لوحة المفاتيح الكهربائية ( 1 ) الخاصة بالبرمجة .

بعد توصيب وتثبيت القواطع ، تختم قيم السرعات والتغذيات المنصوص عليها في بطاقة تخريم تبادلية ( 3 ) على هيئة ثقوب . ويجرى هذا العمل في قسم هندسة الإنتاج وذلك بعد تحديد فترة كل خطوة من خطوات الدورة كل على حدة . وتوضع البطاقة ( السكروت ) انخرمة على لوحة التحكم وتولج مقابس في ثقوب البطاقة . وهذه الكيفية تجهز الدوائر الكهربائية في كابينة



المفاتيح الكهربائية ، وهذه الدوائر تغلق عند فهرسة الإبراج ، كما أنها تؤثر على مفاتيح أخرى لتغيير التروس . ويدور عمود حديدات تزامنيا مع البرج ، ويعطى عمود الحديدات نبضات لأعطاء تيمت السرعة والتنذية الشكل أداة قطع بواسطة مفاتيح حديدية . وتبين القيم الحقيقية في هذه الحالة بواسطة لمبات اشارة وأزرار ضغط مضادة ( 2 ) . وكل ما يقوم به العامل هو ادارة البرج فيدور عمود الحديدات محددًا قيم القطع ( سرعة - تنذية ) اللازمة للخطوة التالية .



ولزيادة التوضيح سنأخذ حالة من الحالات الموجودة في تخطيط القطع الموضح في شكل ( ٧٠ ) .

تحتاج العملية ( 6 ) وهي الخاصة بإعادة الثقب للبرغلة إلى سرعة مقدارها ١١٢٠ لفة/دقيقة وتنذية مقدارها ٠,٨ م/لفة .

وتحتاج العملية ( 7 ) وهي الخاصة بالبرغلة إلى سرعة مقدارها ٧١ لفة / دقيقة وتنذية مقدارها ١,٢٥ م / لفة وبعد الانتهاء من عملية البرغلة ( العملية 6 ) يقوم عامل الخراطة بتجهيز الخراطة ل سرعة مقدارها ٧١ لفة / دقيقة وتنذية مقدارها ١,٢٥ م / لفة وذلك بدفع ذراع التحكم . وعند تنفيذ برنامج التحكم تحدد أوتوماتيا القيم المختارة عند تغيير البرج من الثقب إلى البرغلة . وعلى ذلك يستغنى عن تغيير التروس بصندوق التروس يدويا . ويمكن للعامل أن يكرس كل انتباهه إلى أداة القطع والشغلة .

مزايا إستخدام برنامج التحكم :

- ١ - عدم اجراء عمليات التحويل يدويا .
- ٢ - عدم وجود تحويلات خاطئة .
- ٣ - تقليل الوقت الضائع .
- ٤ - تحقيق القيم الاقتصادية للقطع الى حددها قسم هندسة الإنتاج .
- ٥ - زيادة إنتاجية العمالة .

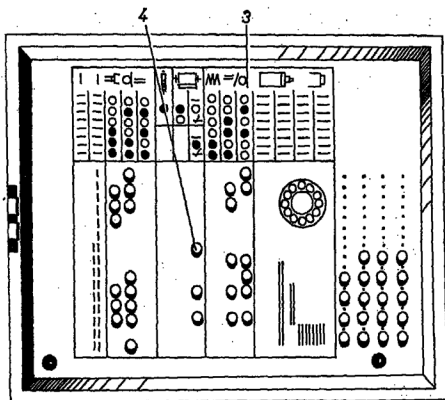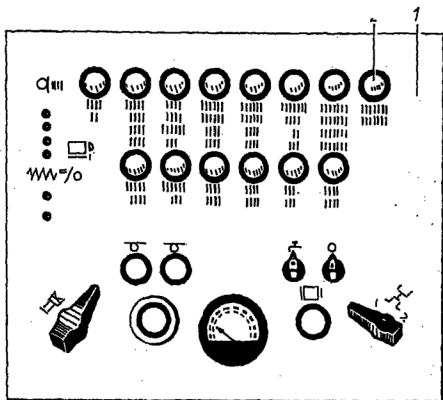


شكل (٧٢) لوحة مفاتيح خاصة بمخرطة ذات برنامج محكم

## الفصل الرابع


### صيانة وتزليق المخرط

تؤدي الصيانة الدقيقة والتزليق ( التزيت والتشحيم ) الكافي إلى الإقلال من استهلاك الاجزاء المتحركة كما أن الانخفاض في معدل الاستهلاك يؤدي إلى استمرار المخرطة في أداء وظيفتها خلال فترة تشغيل طويلة مع انتاج شغلات دقيقة .

واجزاء المخرطة الرئيسية التي يجب الاعتناء بتزليقها هي صندوق التروس ، ومجموعة التغذية ، ووجه تروس العربة ، وسطوح الازلاق في العربة والفرشة . ويتم تزليق التروس اما بطريقة رش الزيت ( شكل ٧٣ ) أو بطريقة دفع الزيت ( شكل ٧٤ ) . وفي الحالة الأولى يدور ترس داخل حمام زيت فيدفع الزيت إلى غطاء صندوق التروس ، فيتم تزليق التروس وكراسي المحاور بالزيت المرشوش بهذه الكيفية وبالزيت المتساقط من الغطاء .

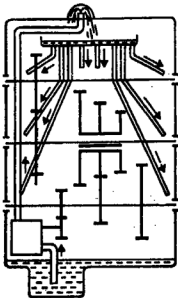

شكل (٧٤) أساس نظام دورة التزيت الثابتة

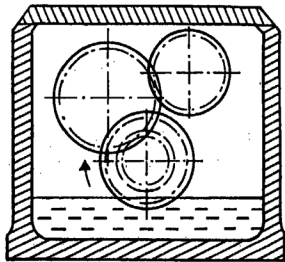


شكل (٧٣) أسس التزيت بالرش .

وفي حالة التزييت بالدفع يضغط الزيت من الخزان ويمر خلال مواسير إلى مراكز التزييق . كما تدور تروس العربة في الزيت مما يؤدي إلى انتشاره في أجزاء العربة . وفي العادة يتم تزييق مجارى العربة يدويا أو باستخدام الفتائل التي تقوم بسحب الزيت بواسطة الخاصة الشعرية إلى مراكز التزييق . وفي بعض الأحيان يتم تزييق هذه السطوح بدفع الزيت من مضخة .

ويلزم تغيير الزيت الموجود بالخزان من وقت لآخر لأنه يفقد مفعوله بالتشغيل ومع الوقت كما يلزم استخدام الزيت المناسب حتى يحقق الغرض من استخدامه .

ويوجد بالمحرقة مراكز للتزييق اليدوي يجب أن تزييت يوميا قبل بدء التشغيل من مزينة يدوية ، وفي العادة تحدد نقط التزييق اليدوي بدوائر حمراء على المحرقة .

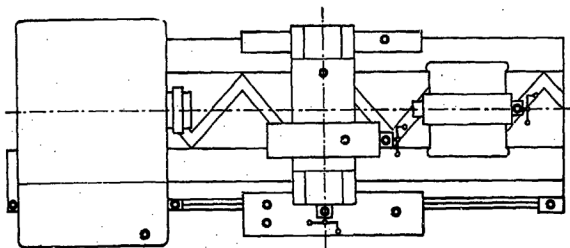

شكل (٧٥) نقط التزييت اليدوي على المحرقة .

ويلزم تنظيف المحرقة من الجلاذة وبقايا سائل التبريد بعد انتهاء العمل . كما يجب تنظيف المحرقة بالكبروسين والبنزين من وقت لآخر لمنع تراكم الأتربة والأوساخ وخاصة في مجارى الانزلاق التي قد يتعلق بها الزيت المتسخ .

ويجب مراجعة درجة وكفاءة المحرقة في التشغيل على فترات ، وتستخدم في ذلك أجهزة القياس المختلفة .

## الفصل الخامس

### أنواع المخارط واستخداماتها

يتناول هذا الفصل شرحاً لأنواع المخارط ونبذات عن مجالات استخدامها . وستعرض أولاً لمخارط الأغراض العامة ، ثم نعرض للتطورات والتحسينات التي طرأت على المخارط ووصف للانتاج والمخارط النساخة والمخارط البرجية والمخارط الاتوماتيكية ، وأخيراً بعض المخارط ذات الأغراض الخاصة .

ويجب على العامل أن يدرس جيداً تعليمات تشغيل الخرطة قبل قيامه بتشغيلها .

وتوجد في نهاية الكتاب صرر فوتوغرافية لبعض المخارط الموضحة في هذا الفصل مع اعطاء المواصفات الفنية الخاصة بها .

# ١ - المخرطة التضدية ( المخرطة التزجة ) ( شكل ٧٦ ) :

## إستخدامات المخرطة :


المخرطة التضدية من المخارط العامة الأغراض التى تناسب انتاج الاجزاء الصغيرة المخرطة . ويمكن استخدامها فى أداء كل عمليات الخراطة المختلفة بما فى ذلك عملية قطع اللوالب . ويشيع استخدام المخرطة فى الصناعات الهندسية الدقيقة كما أنها تستخدم فى ورش الصيانة بكثرة .

## وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	حمل الفرشة وإيداع المعدات الكهربائية والملحقات داخل حيز القاعدة .
٢	الفرشة	تعمل كدليل للعربة والغراب المتحرك .
٣	الغراب الثابت	تركب بداخله تروس التغذية والتروس الرئيسية كما يحمل عمود الإدارة .
٤	عمود الإدارة	تركب عليه معدات ربط الشغلة المختلفة .
٥	ذراع	تنظيم سرعات عمود الإدارة وضبطها .
٦	ذراع	تنظيم سرعات التغذية وضبطها .
٧	ذراع	ضبط الترس الراجع .
٨	سائر وقائى	وقاية تروس التغيير .
٩	العربة	حمل وتحريك قلم الخراطة وضبطه .
١٠	تركيبة ربط	ربط قلم الخراطة بواسطة مسامير تثبيت لولبية .
١١	وجاء تروس العربة	تشغيل العربة وضبطها .
١٢	عمود اللوالب	تحريك العربة عند قطع اللوالب .
١٣	عمود التغذية	تحريك العربة أثناء خراط السطوح والأوجه .
١٤	الغراب المتحرك	يعمل ككرسى تحميل مناول وحامل للشغلات الطويلة
١٥	جلبة الغراب المتحرك	تحديد موقع الذنب الخلفية .
١٦	وعاء	تجميع الخذاذات وسائل التبريد .
١٧	مجارى انزلاق	تعمل كدليل للحركة الطويلة للعربة .

## وصف المخرطة :

ارتفاع ذنبى المخرطة عن الفرشة  
 البعد بين الذنبيتين  
 تتراوح سرعات عمود الإدارة المتولدة من صندوق التروس من ٤٥ إلى ٤٠٠ لفة / دقيقة .

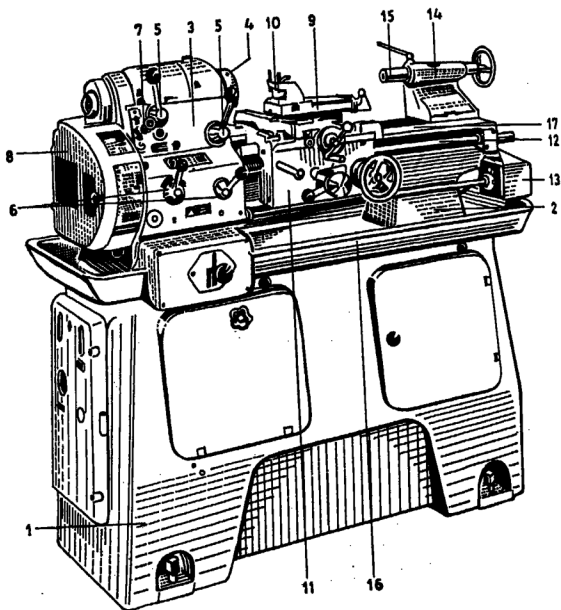

شكل (٧٦) غرطة نفعية

## ٢ - المخرطة الذنية للشغلات الكبيرة : ( شكل ٧٧ )

### إستخدامات المخرطة :


تستخدم المخرطة في إنتاج الشغلات الكبيرة ، مثل أعمدة الادارة الثقيلة وأجزاء المكثات والمسيوكات .  
وتستند الأجزاء الطويلة بواسطة ركائز ثابتة . وتستخدم المخرطة كذلك في تصنيع مكثات الورش ومعدات محطات القوى .  
وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	الفرشة	تتحرك العربات والغراب المتحرك في مجارى الفرشة ، ويوضع عليها من الجهة اليسرى صندوق التروس وعمود الادارة .
٢	مجارى انزلاق	تعمل كدليل للحركة الطولية للعربة .
٣	جريدة	تستخدم في تحريك العربة .
٤	صندوق تروس	ادارة عمود الادارة وضبط السرعات .
٥	لوحة مفاتيح	تشغيل المجموعة الرئيسية وصندوق التروس .
٦	صينية	تستعمل كربيطة للشغلة .
٧	الجزء النفل من العربة	يشمل تروس ادارة العربة حيث تشتمل التروس مع الجريدة
٨	الجزء العلوى من العربة	يشمل جهاز ربط أدوات القطع .
٩	لوحة مفاتيح	تشغيل العربة وضبط حركة أدوات القطع .
١٠	قلم خراطة	يقوم بأداء عملية القطع ، ويثبت بمسامير لولبية ثقيلة
١١	محرك كهربائى	ادارة المنسبة .
١٢	منصة	مكان وقوف عامل الخراطة .
١٣	ركيزة ( منخقة )	حمل الشغلات الثقيلة .
١٤	الغراب المتحرك	يعمل ككروى تحميل وحامل للشغلات .
١٥	لوحة مفاتيح	تشغيل الغراب المتحرك .
١٦	محرك كهربائى	ادارة الغراب المتحرك .

### وصف المخرطة :

تتحرك العربات والغراب المتحرك على قاعدة صلبة . ولتحريك كل من هذه الاجزاء فإنها مزودة بادارة مستقلة ، مما يجعل في الامكان ، مثلا ، التحكم في كل عربة وتحريكها على حدة . ويحتاج تشغيل المخرطة إلى عدة عمال .



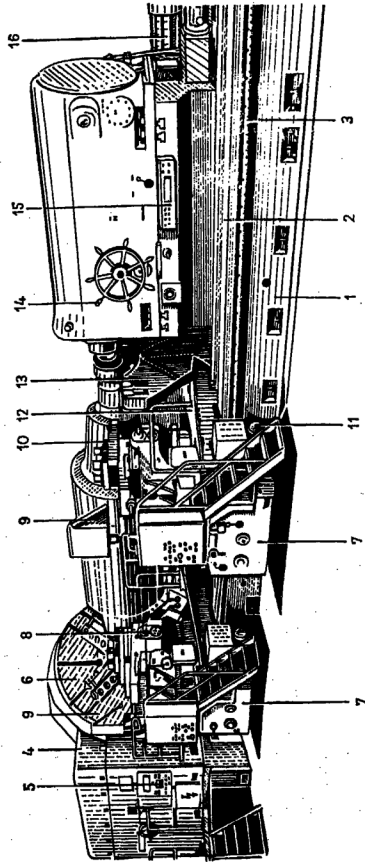

شكل (٧٧) غرفة ذبلة للشدلات الطويلة والكبيرة .

### ٣ - مخرطة الأشغال الدقيقة : ( شكل ٧٨ )

#### إستخدامات المخرطة :


تستخدم مخرطة الأشغال الدقيقة في المخرط الدقيق للشفلات السابق خراطها . كما تستخدم في أحيان كثيرة بديلا لمكنات التجليخ عالية الدقة حيث يكون السطح المنتج في بعض الحالات أفضل مما تنتجه مكينات التجليخ . وينتشر إستخدامها في الصناعات الهندسية ، وتصنيع التروس ، ومحركات الإحتراق الداخلي ، وصناعة السيارات والمركبات .

#### وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	حمل الفرشة .
٢	الفرشة	حمل العربة .
٣	العربة	حمل أداة القطع وتحريكها .
٤	جهاز ربط	ربط وتثبيت أقلام الحراطة الدقيقة .
٥	عمود إدارة	تركب عليه ملحقات ربط الشغلة .
٦	وحدة متارلة	آلية مسك الشغلة وتحريكها حتى تصل إلى ترتيبية الربط .
٧	مغذى	تقديم الشغلة إلى آلة المسك ، كما يستخدم كخزان .
٨	مورد	توريد الشفلات المنتهية إلى وعاء التجميع ، أو إلى مرحلة تشغيل تالية .
٩	لوحة مفاتيح	تشغيل المخرطة .
١٠	كابينة مفاتيح	إيداع الملحقات الكهربائية .

#### وصف المخرطة :

يجب أن تكون مخرطة الأشغال الدقيقة متينة متأسكة البناء لمنع أى ذبذبات قد تؤثر على جودة سطح الشغلة . وتنتج الأسطح الجيدة والدقيقة عند تشغيل المخرطة على سرعات عالية ، ومعدل تغذية منخفض مع استخدام أداة قطع مصنوعة من المساس أو الكريد أو الخزف . وقد تصل الدقة في أبعاد الشفلات المنتجة إلى ٠,٠٠٢ م . وملحق بهذه المخرطة ترتيبية تغذية أوتوماتية تمكن من أداء المخرط الداخلى الدقيق للتروس المنتجة تقريبا على المخرط الأتوماتية ، كما أن إستعمال هذه الترتيبية يجعل في الإمكان خراط ١٠٠ ترس في الساعة تقريبا .

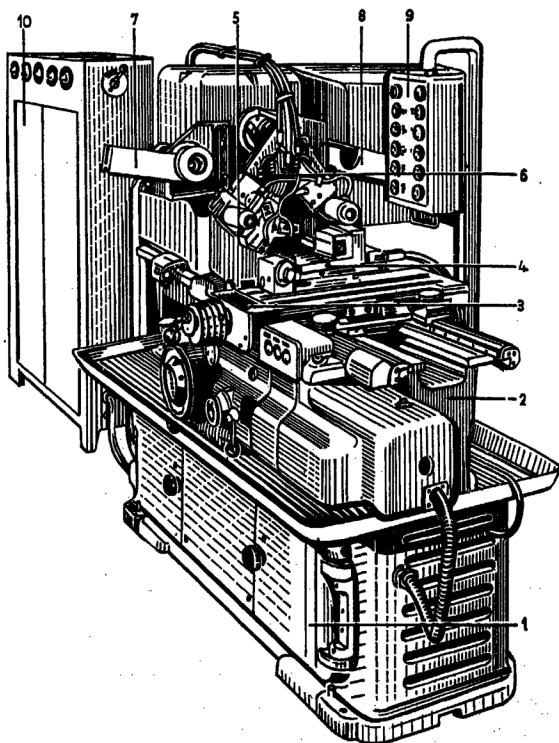

شكل (٧٨) غرطة أشغال دقيقة

#### ٤ - المخرطة الأمامية : ( شكل ٧٩ )

##### إستخدامات المخرطة :


تستخدم المخرطة في خراط الأجزاء القصيرة ، أى للخراط التقريرى ( الخشن ) ، وكذلك لتشطيط وخراط الأنواع المختلفة من التوافقات . ومن الممكن خراط المشغولات المصنوعة من الحديد والصلب والزهر والمعادن غير الحديدية واللدائن ( البلاستيك ) . كما أن تكوينها يجعلها مناسبة بالأخص للإستخدام كمخرطة مرحلية في خطوط الإنتاج المستمر . كما أن عربة تجميع الجذاذة تسهل التخلص منها أولا بأول . ويمكن أن تلحق بالمخرطة تركيبات تغذية ملائمة .

##### وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	تحمل العربة وتروس المخرطة .
٢	صندوق التروس	يشمل تروس العربتين وعمود الإدارة وأجهزة الربط .
٣	عمود الإدارة اليسرى	تثبيت ترتيبية لربط الشغلة .
٤	عمود الإدارة الأيمن	تثبيت ترتيبية لربط الشغلة .
٥	عربة يسرى	حمل أداة القطع .
٦	عربة يمنى	حمل أداة القطع .
٧	ترتيبية ربط	ربط وتثبيت أقلام الخراطة .
٨	مجموعة أذرع	ضبط العربتان بالتحكم فى البرنامج .
٩	لوحة المفاتيح	تشغيل المخرطة ، وفى نفس الوقت ضبط برنامج العربة اليمنى والعربة اليسرى .
١٠	عربة تجميع الجذاذة	تجميع الجذاذة المعدنية .

##### وصف المخرطة :

تحتوى المخرطة الأمامية على أداتين قطع حتى يمكن تشغيل شفتين في نفس الوقت . وتعمل المخرطة وفقا لبرنامج موضوع . ويجرى التحكم فى العربتين بواسطة حداثات وأذرع . وتراوح سرعة المخرطة بين ٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ لفة / دقيقة . ويتراوح معدل التغذية بين ٠,٠٥ إلى ٠,٣ م لكل لفة . والحد الأقصى لمشوار التغذية الطولية أو المستعرضة ٧٥ م .

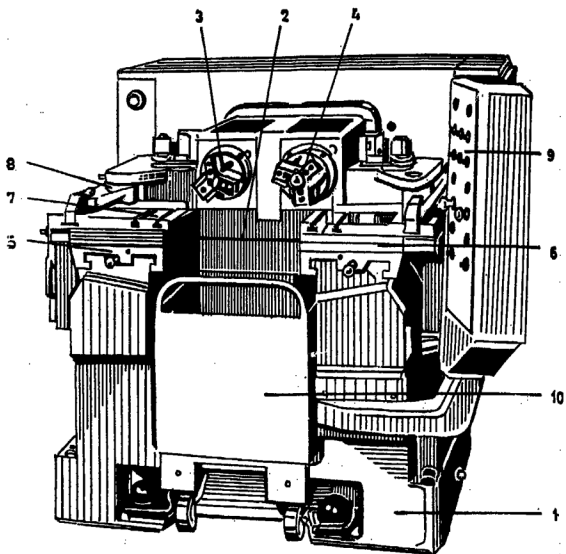

شكل (٧٩) غرطة أمامية

## ه - مخرطة الأوجه : ( شكل ٨٠ )

### إستخدامات المخرطة :

تستخدم المخرطة في خراط أوجه الشفلات التى تكون على هيئة أقراص ، وكذلك في خراط الشفلات الكبيرة الحجم .

### وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	حمل كل أجزاء المخرطة .
٢	مجارى الإنزلاق	تعمل كدليل للعربة ووجاء تروسها .
٣	الجزء السفلى من العربة	حمل الجزء العلوى من العربة ويتحرك بواسطة تروس العربة .
٤	موتور كهربائى للعربة	إدارة العربة ويمثل مستقلا عن عمود الإدارة .
٥	الجزء العلوى من العربة	حمل أداة القطع وتوجيه حركته .
٦	لوحة مفاتيح	تحريك العربة والتحكم فيها .
٧	صندوق التروس	يحتوى على تروس تشغيل عمود الإدارة وتنظيم سرعته .
٨	أذرع	تجهيز صندوق التروس للسرعات المطلوبة .
٩	موتور كهربائى رئيسى	تشغيل صندوق التروس لإدارة عمود الإدارة .
١٠	صينية	تثبت في عمود الإدارة وتربط فيها الشفلات أثناء القطع .


### وصف المخرطة :

تتحرك العربة فوق مجارى الإنزلاق المثبتة في قاعدة متينة وذلك بواسطة محرك كهربائى مستقل خاص بها . وعلى ذلك يمكن التحكم في حركة العربة دون تقيد بدوران عمود الإدارة . ويمكن الإبقاء على سرعة قطع ثابتة أثناء خراط شفلات كبيرة بواسطة ملحق خاصة تثبت في المخرطة . ويمكن كذلك تركيب ملحقين متماثلين تعملان أيدروليكيًا على نفس المخرطة .


يبين شكل ( ٨١ ) مخرطة أوجه أخرى . وفيها يستخدم الغراب المتحرك في ربط الشفلات الطويلة والثقيلة كما أن المخرطة مزودة بعريتين .

ولتشغيل أجزاء مختلفة يمكن زحزحة الفرشة بالغراب المتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف حسب الحاجة .

وهذه المخرطة تناسب بالأخص خراطة وتشغيل المسوكات الكبيرة والشفلات الكبيرة الأخرى

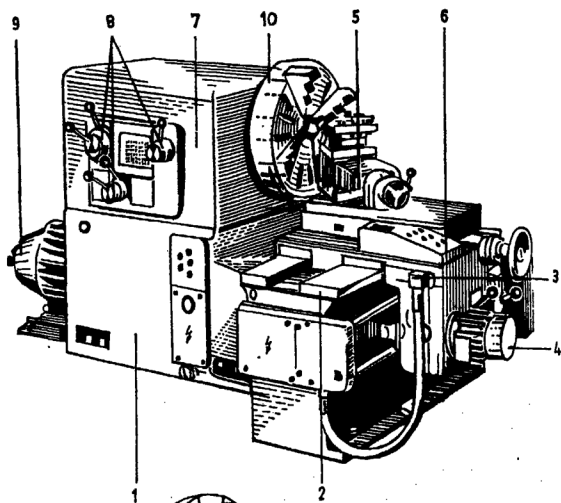

شكل (٨٠) مخرطة أوجه

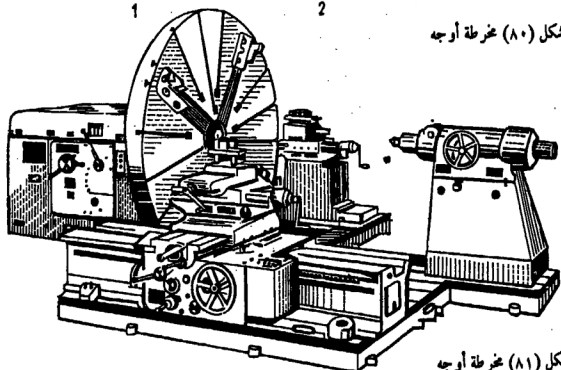

شكل (٨١) مخرطة أوجه

## ٦ - المحرطة الرأسية : ( شكل ٨٢ )

### إستخدامات المحرطة :

تستخدم المحرطة في الصناعات الهندسية لإنتاج الأجزاء الدورانية الثقيلة . وتستخدم الأنواع الثقيلة منها في تشغيل المسبوكات الثقيلة والحدافات والتروس الكبيرة .

### وظائف أجزاء المحرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	المعمود القائم	تحقيق تماسك واتزان المحرطة .
٢	المجارى المستعرضة (العربة)	تتحرك في مجارى بالمعمود القائم وتحمل المجارى الرأسية الخاصة برأس التشغيل . وهي قادرة على أداء حركات تغذية إلى أسفل وإلى أعلى .
٣	المجارى الرأسية	يربط في أسفلها جهاز ربط أدوات القطع الذى يمكن أن يدور حول محاور .
٤	رأس قابضة	يربط أدوات القطع المختلفة مثل أقلام القطع والمثاقب الخ .
٥	منضدة التشغيل	حمل صينية الشغلة ، كما أن جهاز إدارة الصينية مبيت دخلها .
٦	صينية	تستخدم في ربط وتثبيت الشغلة .
٧	قلم خراطة	قطع الشغلات .
٨	مقلمة	تثبيت أدوات القطع بمسامير لولبية لها رؤوس مربعة .
٩	عمود التغذية	تحريك العربة .
١٠	صندوق التروس	إدارة المحرطة ( الحركتان الرئيسية والثانوية )
١١	لوحة مفاتيح	تشغيل المحرطة ويمكن إدارتها يدويا لتناسب كل الجوانب .

### وصف المحرطة :


هذه المحرطة من المخارط الرأسية ذات المعمود الواحد . وهي مصممة لتعمل بالتحكم اليدوي وبالتشغيل الأتوماتي . وتتماز المحرطة بإنتاج شغلات تصل دقة المركزية فيها إلى درجة عالية .

قطر صينيها ١٢٠٠ مم ويمكن أن تثبت عليها شغلة قطرها ١٤٢٠ مم كحد أقصى ، يمكن لصندوق التروس إعطاء ١٦ سرعة مختلفة للصينية تتراوح بين ٩ ، ٢٨٠ لفة / دقيقة .

يبلغ عدد سرعات التغذية الخاصة بالعربة ١٢ سرعة تتراوح بين ٠,٠٥ و ١٢ م / لفة من لفات الصينية .

ويمكن التحكم في المحرطة وضبطها من كل الجوانب نظرا لوجود مركز التشغيل جنتصفها



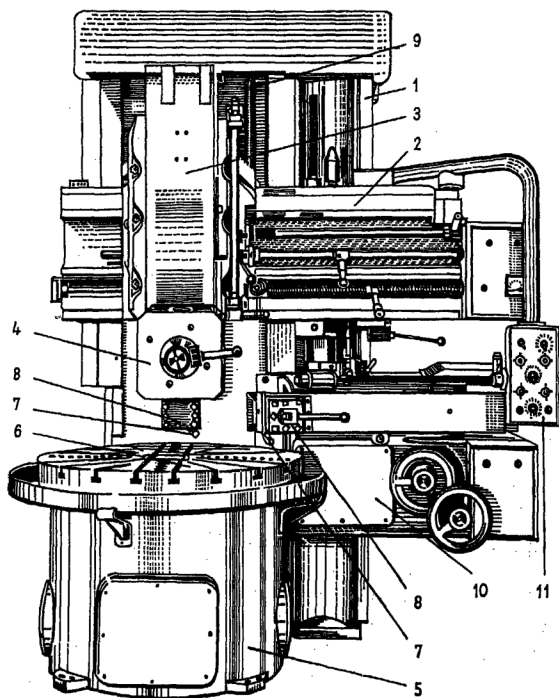

شكل (٨٢) غرطة رأسية

٧ - مخرطة الأعمدة المرفقية : ( شكل ٨٣ )

إستخدامات المخرطة :

تستخدم المخرطة في خراط الشغلات الطويلة مثل الأعمدة المرفقية ، وأعمدة التوربينات ، وأعمدة المحركات ، وأعمدة المولدات الكهربائية ... إلخ .

ومجال إستخدام المخرطة الأساسى هو صناعة وحدات ومعدات محطات القوى .

وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	صندوق التروس	إدارة ترتيبية ربط الشغلة والتحكم في سرعات التشغيل .
٢	ترتيبية ربط	تحديد موضع الشغلة وربطها ، تعمل ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط .
٣	الشغلة	مطلوب خراطها .
٤	لوحة مفاتيح	تشغيل المخرطة .
٥	عربة	حمل ترتيبيه ربط أدوات القطع وترتيبات تحريك أقلام الخراطة .
٦	ركيزة	سد الشغلة عند مواضع مختلفة لتوجيهها ومنحها من الإنحناء .
٧	منصة التشغيل	يقف عليها عامل الخراطة أثناء تشغيل المخرطة .
٨	يد للإدارة	تشغيل وتحريك الغراب المتحرك .
٩	مجارى دليلية	تعمل كدليل للعربة .
١٠	الغراب المتحرك	حمل وتثبيت الشغلة من الجهة الأخرى المقابلة لمعدو إدارة الغراب الثابت .
١١	مجارى دليلية	تعمل كدليل للغراب المتحرك والركائز .
١٢	الفرشة	حمل وتثبيت أجزاء المخرطة .

وصف المخرطة :

هذه المخرطة مزودة بمرتبتين ، وملحقة تثبيت في العربة لقطع اللوالب وملحقة لخراط الإستحقاقات ( السليبات ) ، كما أنها مزودة بمشر ركائز لتشغيل الأعمدة المرفقية .

إرتفاع الذنبتين عن الفرشة ١٥٠٠ م

البعد بين الذنبتين ١٨٠٠٠ م


ويمكن إدارة المخرطة بمدد لا نهائى من السرعات تتراوح بين ١٨ د/ إلى ٥٠ لفة / دقيقة .

ويمكن كذلك تشغيل العربة بمدد لا نهائى من سرعات التغذية تتراوح بين ٥ د/ إلى ٢٥٠ م /

دقيقة للتغذية الطولية .

وتتراوح بين ١ د/ إلى ٥٠ م / دقيقة للتغذية الوجيية .

وزن الشغلة غير المسنودة بين الذنبتين يجب ألا يزيد عن ١٠٠ طن .

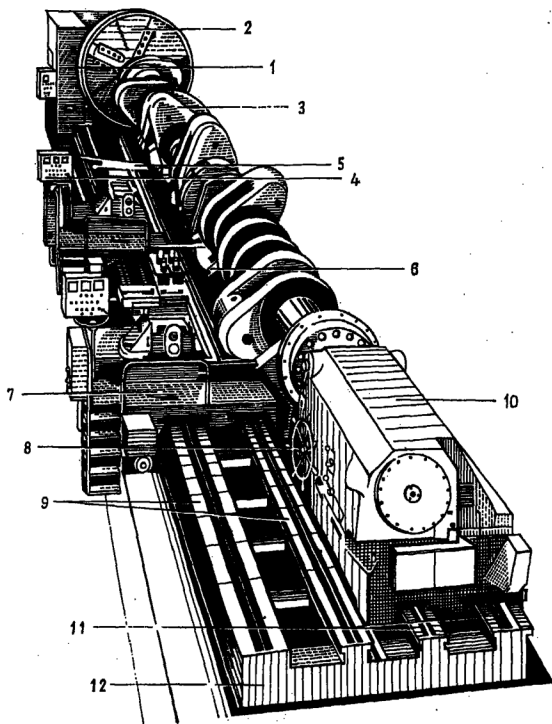

شكل (٨٣) عربة الأعمدة المرفقية

## ٨ - الخرطة الإنتاجية : ( شكل ٨٤ )

### إستخدامات الخرطة :

الخرطة الإنتاجية مصممة خصيصا لإنتاج الأجزاء المخرطة بالحملة . ويمكن إستخدامها في عمليات الخراط الطولى وخرط الأوجه . وهى تناسب أشغال الخراطة التقريبية وخرطة التشطيب ويمكن زيادة إنتاجية العمالة بتزويد الخرطة بملحقات لبرجة الإنتاج . وهذه الخرطة لا تناسب ورش الصيانة وورش إنتاج العدد . ويمكن إستخدام الخرطة الإنتاجية في معظم الصناعات الهندسية .

### وظائف أجزاء الخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	صندوق التروس الرئيسى	إدارة ترتيبية ربط الشغلة وضبط سرعات التشغيل .
٢	صندوق تروس التغذية	إخراج وضبط سرعات التغذية .
٣	العربة	حمل ترتيبية ربط أداة القلع وتحريكها ، ويمكن خراط الشغلة من الأمام أو من الخلف .
٤	الغراب المتحرك	حمل وتثبيت الشغلات الطويلة من الجهة المقابلة لعمود الإدارة .
٥	عمود التغذية	تحريك العربة عند الخراطة الطويلة وخرطة الأوجه .
٦	وعاء	تجميع الحذاذة وسائل التبريد .
٧	وجاء تروس للعربة	تشغيل العربة وضبط تحركات قلم الخراطة .

### وصف الخرطة :

تحتوى الخرطة على فرشة مائلة إلى الخلف مما يؤكد الإزالة الفعالة للحذاذة من فوق مجارى الإنزلاق وتجميعها في الوعاء .

يعطى صندوق التروس الرئيسى ١٨ سرعة مختلفة تراوح بين ٢٢,٥ و ١٥٠٠ لفة / دقيقة كما يعطى صندوق التروس الخاصة بالتغذية ٩٦ سرعة مختلفة وهى :


نطاق التغذيةات الطويلة من ٠,٢ - ٥,٦ م / لفة من لفات عمود الإدارة .

أكبر بعد بين الذنبتين ٣٠٦٠ م

إرتفاع الذنبتين عن الفرشة ٢٦٠ م

قطر الصينية ٥٠٠ م

قطر الظرف الزئناق ذو الثلاث لقم ٣١٠ م

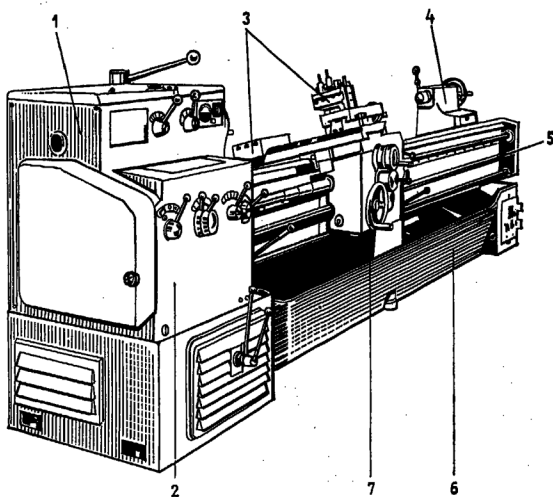

شكل (٨٤) مخرطة إنتاجية

١ - المخروطة النساخة ( مع وحدة تغذية تخدم مخروطين نساختين ) شكل ( ٨٥ )

مستخدامات المخروطة :



يمكن إستخدام المخروطة النساخة في كل فروع الصناعات الهندسية ، على شرط أن يكون المطلوب تشغيل دفعات بمقاسات كبيرة . وفي مقدمة الشغلات التي تخروط عليها ، الأعمدة ، المسامير القولية ، 'والجلب ، والحلقات ، والشغلات المائلة . كذلك فإنها تستخدم على نطاق واسع في إنتاج أجزاء المركات وصناديق التروس . وقد تستخدم المخروطة النساخة في بعض حالات خاصة في مجال الإنتاج الصغير حيث تستخدم القطعة السابق خروطها كطبقة للتشغيل ، إلا أنها تستخدم أساسا في مجال الإنتاج الكبير حيث تضع طبقة خصيصا لهذا الغرض . وتمتاز هذه المخروطة بأنها تغطي زيادة ملحوظة في إنتاجية العمالة . وقد تستخدم أحيانا بدلا من المخارط الأتوماتية باهظة التكاليف .

وظائف أجزاء المخروطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	صندوق تروس	تنظيم سرعات عمود الإدارة وسرعات التغذية للعربة .
٢	ملحقة الرأس	التحرك على طول الطبقة وتوجيه العربة مع ترتيبية ربط أداة القطع طبقا للكتنورات .
٣	مجارى إنزلاق	توجيه ملحقة الرأس المتصلة بالعربة .
٤	لوحة مفاتيح	تشغيل المخروطة وفقا للبرنامج .
٥	شغلة	مطلوب خروطها .
٦	العربة	حمل ترتيبية ربط القاطع والتحكم في حركته .
٧	وعاء	تجميع الحذاذة وسائل التبريد .
٨	مجارى إنزلاق	توجيه المفذى .
٩	رأس قابض	إلتقاط الشغلة من جهاز المناولة وتغذية ترتيبية ربط الشغلة بها .
١٠	لوحة مفاتيح	تشغيل جهاز المناولة .
١١	جهاز مناولة	تغذية الرأس القابضة بالشغلات ، وإزالة الشغلات المنتهية .
١٢	دلافين نقل	نقل الشغلات المنتهية .
١٣	مخروطة نساخة	مخروطة نساخة يسرى .
١٤	مخروطة نساخة	مخروطة نساخة يمنى .
١٥	دلافين نقل	نقل الشغلات المراد تشغيلها .

وصف الموقع الإنتاجى :

تغذى الوحدة إما يدويا أو أتوماتيا . وفي موقع الإنتاج الموضح بالشكل يوجد مخروطان نساختان متصلتان مما بواسطة جهاز للتغذية بالشغلات ويقوم الرأس القابضان بإلتقاط الشغلات من الدلافين الناقلة ونقلها إلى ترتيبية المثبت التي تقوم بقطعها أتوماتيا تمهيدا لخروطها . ويمكن تشغيل الوحدة وفق برنامج متحكم فيه .

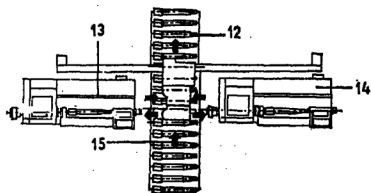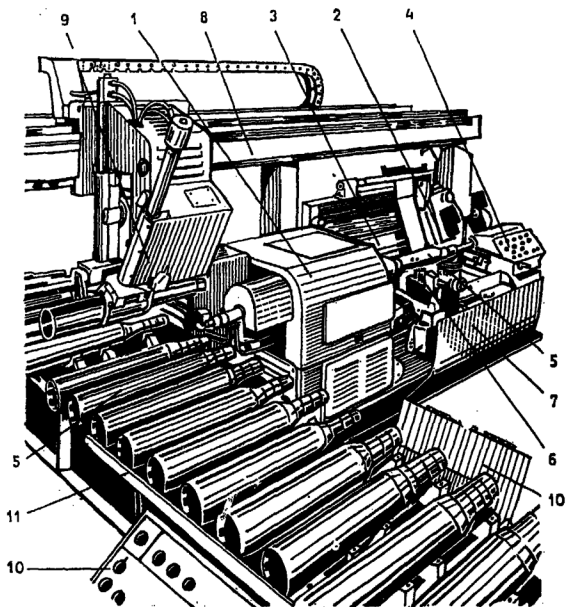

شكل (٨٥) مخروطة نساجة

# ١٠ - المخرطة البرجية ذات البرج السداسى (الكابستان) : (شكل ٨٦) .

## إستخدامات المخرطة :


نظراً لأن هذه المخرطة أثقل من المخرطة البرجية ذات النوع الإسطوانى ، فإنها تستخدم فى تشغيل الأشغال الكبيرة ، وهى مصممة لخرط الشغلات الطويلة ، وتناسب بصفة خاصة تشغيل الأجزاء الثقيلة والكبيرة الحجم . وهذه المخرطة تستخدم أساساً مع الشغلات التى تحتاج إلى ربط كل منها قبل التشغيل ، بعكس المخرطة ذات البرج الإسطوانى التى تقوم بخرط الشغلات من خامة على هيئة قضيب .

ويمكن إستخدام هذه المخرطة مع تحقيق مزايا إقتصادية فى تشغيل دفعات صغيرة ومتوسطة .

## وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	حمل الفرشة وباقى أجزاء المخرطة .
٢	الفرشة	يثبت عليها من الجهة اليسرى صندوق التروس الرئيسى وصندوق تروس التغذية . ويثبت فيها كذلك دليل البرج والمجارى المستعرضة .
٣	صندوق التروس	تنظيم وضبط سرعات عمود الإدارة والتغذية .
٤	عمود إدارة مع الظرف	تثبيت ترقية ربط الشغلة ، كما أن العمود مزود بلولب حتى يمكن تركيب ترقية الربط المناسبة لكل الشغلات .
٥	المجارى المستعرضة	لأشغال الفصل والتشكيل .
٦	البرج السداسى ومجارىه	يعمل كمربة للتشغيل الطولى ، ويمكن إدارة البرج حتى يمكن إستخدام أدوات القطع تبعاً فى إتجاه نصف قطرى .
٧	سمار إحكام	ضمان التمرکز الدقيق لأدوات القطع بالبرج بالنسبة للشغلة .
٨	أدوات القطع المربوطة	قطع الشغلات .
٩	وجاء تروس المربة	تشغيل وضبط حركة المجارى المستعرضة .
١٠	عمود التغذية	تشغيل العربتين عند القطع العادى .
١١	عمود اللوالب	تشغيل العربتين عند قطع اللوالب .
١٢	جريدة	تحريك العربتين على الفرشة .
١٣	عربة البرج	حمل البرج السداسى .
١٤	سائر وقائى	حماية العامل من تناثر الجذاذة وسائل التبريد .
١٥	وعاء	تجميع الجذاذة وسائل التبريد .



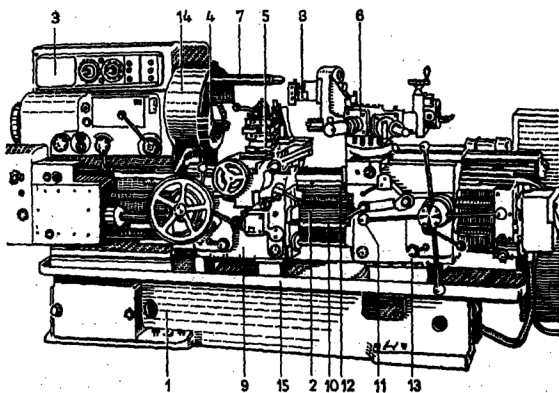

شكل (٨٦) غرطة برجية ذات برج سداسي

## ١١ - المخرطة الرأسية ذات البرج : ( شكل ٨٧ )

### إستخدامات المخرطة :

تستخدم هذه المخرطة في الصناعات الهندسية لإنتاج الشغلات الدورانية الثقيلة مثل الحدافات ، ومراوح المضخات ، والتروس ، والملحقات الثقيلة .

### وظائف أجزاء المخرطة :


رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	برج خماسي	ربط وتثبيت أدوات القطع وترتيبها حسب خطوات العملية .
٢	لوحة مفاتيح	تستخدم في تشغيل المخرطة وتحريكها .
٣	المموذ القائم	حمل أجزاء المخرطة والصينية الثقيلة .
٤	الصينية	تعمل كجهاز لربط وتثبيت القطع المراد تشغيلها وذلك باستخدام فكوك ربط تتحرك في مجرى على شكل T .
٥	مجارى إنزلاق	تستخدم كدليل للبرج حامل أدوات القطع .
٦	عمود لولبي	يقوم بتحريك برج أدوات القطع في مجارى المموذ .
٧	كابينة المفاتيح الكهربائية	إيداع كل المعدات الكهربائية للمخرطة .

### وصف المخرطة :

السمة المميزة لهذه المخرطة هي البرج الخماسي المستخدم في ربط أدوات القطع وترتيبها تبعا لخطوات العملية . ويدار البرج يدويا حول محوره لتحريك أداة القطع التالية لأداء الخطوة التالية من العملية .

تتراوح سرعات المخرطة من ٤ إلى ٣٠٠ لفة / دقيقة ويمكن تغييرها إلى ما لا نهاية في هذا النطاق . تقل سرعة المخرطة ثابتة عند قطع الأسطح الكبيرة .

• وعلاوة على ذلك ، فالمخرطة مزودة بجهاز لإختيار السرعة والتغذية المناسبين للخطوة التالية من العملية وذلك في أثناء إجراء الخطوة السابقة منها كما تمتاز هذه المخرطة بدقة نسخ عالية .

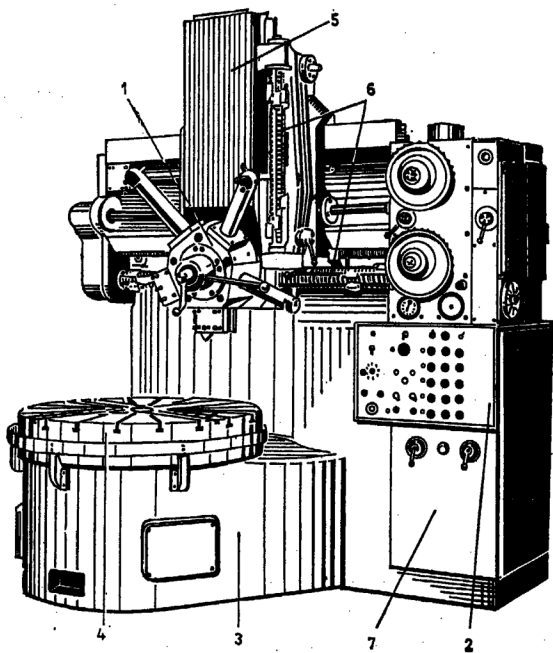

شكل (٨٧) مخروطة رأسية ذات برج

## ١٢ - الخرطة الأتوماتية ذات عمود الإدارة المفرد : ( شكل ٨٨ )

إستخدامات الخرطة :

تستخدم الخرطة بكفاءة عالية من الناحية الإقتصادية ، بما في ذلك إستخدامها في الإنتاج على نطاق صغير . وتستخدم في معظم مجالات صناعات السيارات وبناء المكائن .

وظائف أجزاء الخرطة :


رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	الفرشة	حمل كل أجزاء الخرطة .
٢	مجموعة الإدارة	تحتوى على مجموعة الإدارة الرئيسية والثانوية وكذلك حداث التحكم في التغذية .
٣	العمود القائم	يعمل ككرسى تحميل للبرج .
٤	عتبة	وصل مجموعة الإدارة مع العمود القائم ، وذلك لزيادة تماسك المكنة بما يؤدى إلى دقة تشغيل عالية ، مع إمكانية إستخدام عمود السرعات العالية .
٥	عمود الإدارة	عمل وتثبيت ترتيبات ربط الشغلة .
٦	مجارى مستعرضة	تستخدم في أشغال التجويف والفصل والتشكيل .
٧	مجارى البرج	حمل أقلام الخراطة للقطع الطولى والثقب .
٨	دليل	يستخدم لضبط تمرکز رأس البرج .
٩	مجموعة إدارة البرج	تشغيل وإدارة رأس البرج .
١٠	لوحة مفاتيح	تشغيل الخرطة ، وتستخدم في نفس الوقت كلوحة توصيل للبرنامج .
١١	حاجز	الوقاية من الحداذة وسائل الأيد ، وفي نفس الوقت تجمع فيه الحداذة .
١٢	ساتر وقائي	يعمل كغطاء فاصل لفراغ القطع أثناء التشغيل .

وصف الخرطة :

تعتبر الخرطة الأتوماتية ذات عمود الإدارة المفرد أصغر وحدة تشغيل أتوماتية متكاملة في قسم التشغيل بصناعة تشغيل المعادن . ويمكن توصيل هذه الخرطة بمكائن ماثلة لها أو مكائن مختلفة عنها تعمل هي الأخرى أتوماتيا ، وذلك عن طريق مجموعة من الناقلات .

والخرطة الأتوماتية المبنية في الشكل المرفق مبنية على أساس مبدأ وحدة التكوين . فالفرشة ، ومجموعة الإدارة ، والعتبة تكون ما هيكلًا مغلقًا . والخرطة مزودة بجهاز تحكم مبرمج لسرعات عمود الإدارة والتغذيات لمجارى البرج والمجارى المستعرضة .

ويمكن تشغيل جهاز التحكم كهرو ميكانيكيا . ويتم تغيير السرعات والتغذيات بواسطة طاباير تحكم عن طريق حداث قابلة للضغط ، ومفاتيح حدية ، وقوابض كهربائية .

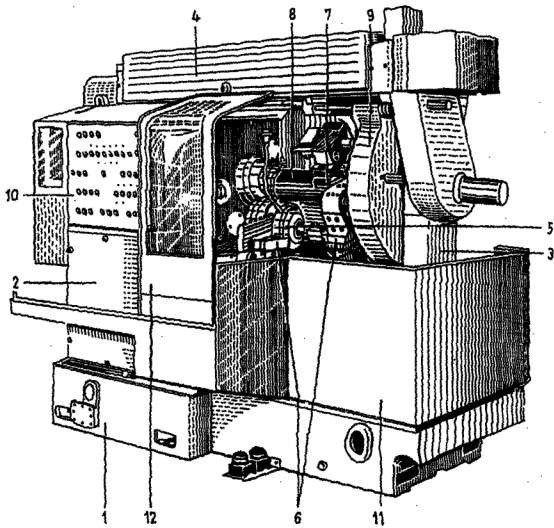

شكل (٨٨) مخرطة أوتوماتية ذات عمود إدارة مفرد

### ١٣ - المخرطة الأتوماتية ذات أعمدة الإدارة المتعددة : (شكل ٨٩)

#### استخدامات المخرطة :

تستخدم المخرطة غالباً بكفاءة إقتصادية عالية في مجال الإنتاج الكبير . وهذه المخرط تتاح بأربعة أو ستة أعمدة إدارة تشتغل آنياً ، وقد تصنع على هيئة مخرط أوتوماتية لتشغيل أعمدة خام أو مخرط أوتوماتية ذات ظرف زناق .

ويستخدم النوع الأول في إنتاج المسامير اللولبية والمادية والجلب والحلقات ... إلخ .

ويستخدم النوع الثاني في خراط الأجزاء الكبيرة مثل المسبوكات ، وتستخدم في هذه الحالة أطراف لربط الشفلات . ويطلق على هذا النوع اسم « المخرطة الأتوماتية ذات الظرف الزناق » .

وينتشر استخدام المخرطة الأتوماتية ذات أعمدة الإدارة المتعددة في صناعة المكنتات ، كما تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات حيث يلزم إنتاج دفعات كبيرة من الأجزاء .

وظائف أجزاء المخرطة :


رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	الغراب الثابت	يحتوى على تروس الإدارة وأجهزة التحكم في أعمدة الإدارة .
٢	عمود الإدارة	يوجد بالمخرطة ستة أعمدة إدارة وبذلك يمكن تشغيل ستة شفلات في نفس الوقت . كما يمكن أداء ستة خطوات من دورة التشغيل في تمريرات متتالية ، أو خراط شفتين في نفس الوقت على ثلاث خطوات لكل عملية تجري على كل شغلة .
٣	مجارى مستعرضة	تحديد وضع قلم التشكيل وقلم الفصل .
٤	مجارى طولية	تحديد وضع أقلام الخراطة والمثاقب للتشغيل الطولى .
٥	لوحة الفرشة	حمل وتثبيت كل أجزاء المخرطة .
٦	جهاز تحكم	تحريك العربة .
٧	أذرع تشغيل	ضبط وتشغيل المخرطة .
٨	سائروقاتى	تغطية حيز القطع لحماية العامل من تناثر الجذاذة وسائل التبريد أثناء القطع . وتوجد نافذة لمراقبة التشغيل .

#### وصف المخرطة :

هذه المخرطة تناسب بصفة خاصة التشغيل من خامات على هيئة قضبان ونظراً لإمكان إضافة ملحقات خاصة مختلفة ، لذلك فمن الممكن توسيع نطاق استخدام المخرطة ، إذ أنه باستخدام بعض الملحقات الخاصة يمكن أن تؤدي عليها عمليات تحتاج عادة إلى عدة مكنتات .

وفيما يلي بعض أنواع الملحقات الخاصة المستخدمة :

ملحقات لقطع اللواب ، وتمشيط اللواب ، وتشكيل اللواب ، بالدرفلة ، والثقب بسرعات عالية ، والثقب المستعرض ، والتفريز ، وفتح المشقيب ، والخراط متعدد الأركان ، والخراط الألى مركزى ، وكذلك ملحقات لإيداع الشفلات ولأغراض التغذية الأخرى .

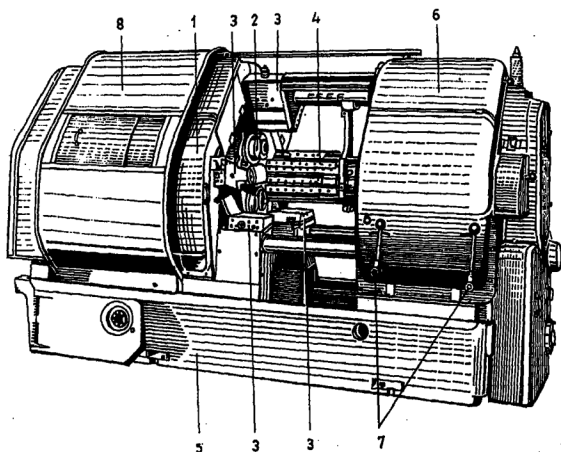

شكل (٨٩) غرطة أوتوماتية ذات أعمدة إدارة عديدة

#### ١٤ - مخرطة قطع الوالب أنوماتيا : ( شكل ٩٠ )

إستخدامات المخرطة :

هذه المكثات تناسب أكثر من غيرها أغراض الإنتاج بالجملة للأجزاء الصغيرة المستعملة في الصناعات الهندسية الدقيقة ، وصناعة البصريات وصناعة الساعات ، وكذلك صناعات اللولبيات الدقيقة .


وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	تستخدم كأساس للمكنة وتعمل كل أجزاؤها لإيداع أدوات القطع والملحقات .
٢	ملحقة الخراط الطولى	تثبيت وربط أقلام الخراط الطولى ويمكن تحريكها في الإتجاه الطولى .
٣	المحارى المستعرضة	تستخدم في فصل الشفلة وتشكيلها ويمكن تحريكها في إتجاه الشفلة .
٤	مورد سائل التبريد	يتم التبريد بواسطة زيت مكثات رقيق القوام يغلى من منفث عريض .
٥	ملحقة تغذية للشفلة	تقديم للتغذية الحام إلى المكنة للتشغيل .

وصف المخرطة :

يجرى التحكم في المكنة بواسطة عمود ذى حداثات مختلف باختلاف الشفلة ، ويتم تغييره مع كل نوع من أنواع الشفلات . ويجرى توصيب المكنة بواسطة عامل التوصيب الذى يقوم بتركيب عمود الحداثات الملائم لترتيب عمل القواطع في الوقت المناسب .



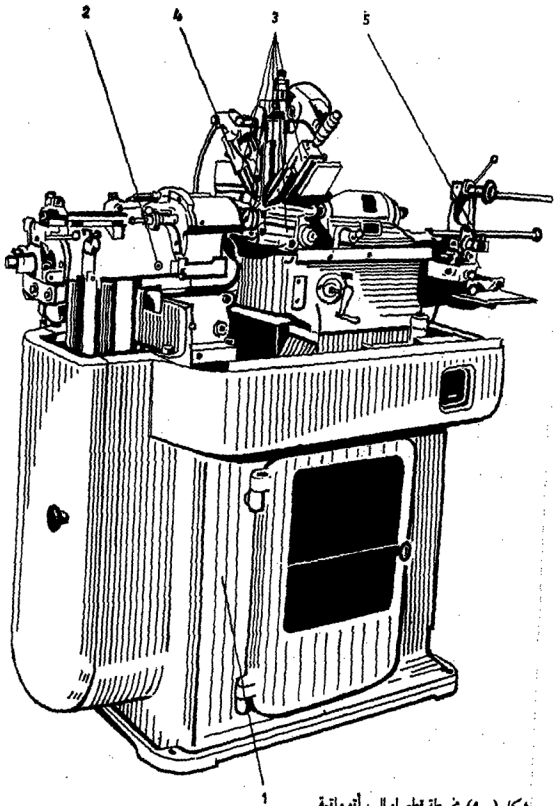

شكل (٩٠) غرطة قطع لوابل أوتوماتية

## ١٥ - المخرطة البرجية تامة الأتوماتية : ( شكل ٩١ )

### استخدامات المخرطة :-

تستخدم المخرطة في الإنتاج على نطاق صغير لأنه يتناسب مع تكوين المخرطة التي يستعمل فيها التحكم المبرمج . كما أنها تصلح للإستعمال في كل مجالات الصناعات الهندسية - وتزود المخرطة بملحقات للتنفيذ الأتوماتية للعمود الحام ، وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم عامل واحد بتشغيل أكثر من مخرطة واحدة في نفس الوقت .


### وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	الفرجة	حمل وتثبيت كل أجزاء المخرطة .
٢	صندوق ترو	إدارة عمود الإدارة والتحكم في الأجهزة الأتوماتية
٣	محرك كهربائي	إدارة الجهاز الرئيسي وصندوق التروس .
٤	البرج	ربط وتثبيت أدوات القطع المستخدمة في التشغيل الطويل
٥	عمود الإدارة	ربط ترتيبية تثبيت الشغلة باستخدام أطراف مناسبة .
٦	مجارى مستعرضة	ربط ترتيبية تثبيت أدوات القطع والتشكيل .
٧	محرك كهربائي	إدارة أجهزة التحكم في المخرطة .
٨	لوحة الضغط	تشغيل المخرطة ، وهي في نفس الوقت جهاز للبرجة .
٩	ملحقة تغذية	التغذية بالشغلات .
١٠	سائر وقائي	منع تناثر الجذاذة وسائل التبريد .
١١	مورد سائل التبريد	توريد سائل التبريد من المضخة إلى موضع التشغيل عن طريق مواسير .
١٢	سائر وقائي	يتكون من مادة شفافة توضع أمام منصة العامل لحمايته من تناثر الجذاذة وسائل التبريد ، يمكنه الرؤية من خلاله .

### وصف المخرطة

تناسب المخرطة بالأخص تشغيل أجزاء لا يزيد قطرها عن ١٠٠ م . ويمكن ملحقة التغذية وملحقة القبض المناظرة من جعل التغذية أوتوماتية . ويمكن تغيير البرج بحيث في أثناء تشغيل إحدى الشغلات عليه أن يمد برج تال للتشغيل مع تركيب شغلة جديدة عليه .

ويجب ألا يزيد زمن التوضيب عن ٢٠ أو ٣٠ دقيقة على الأكثر وذلك في حالة إستخدام التحكم المبرمج لسرعات القطع والتغذية .

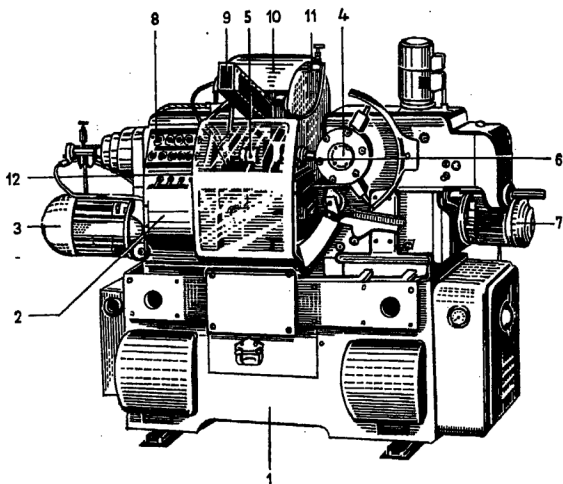

شكل (٩١) محرطة برجية تامة الأتوماتية

## ١٦ - المخرطة ذات الثلاثة أعمدة إدارة : ( شكل ٩٢ )

إستخدامات المخرطة :




تستخدم هذه المخرطة في خراط الأجزاء القصيرة . وتشغل الأظرف أيدروليكيًا أو بالهواء المضغوط لضبان الرباط المأمون للشغلة . وتستخدم المخرطة في الإنتاج على نطاق صغير حيث لا يكون إستخدام المخارط الأتوماتية إقتصاديا .

وظائف جزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	صندوق تروس	إدارة وضبط أعمدة الإدارة والعربة .
٢	أعمدة الإدارة	حمل وتثبيت ترتيبات ربط الشغلات .
٣	ترتيبات ربط	تعمل آليا ، وتقوم بتثبيت الشغلات بين لقم تثبيت خاصة .
٤	شغلة	مطلوب خراطها .
٥	أقلام خراطة	تشغيل ثلاث شغلات في نفس الوقت .
٦	العربة	حمل وتثبيت أقلام الخراطة .
٧	الغراب المتحرك	تحريك وتوجيه جلبة الغراب المتحرك التي تستخدم هنا كعربة ولضبط التمرکز .
٨	جلبة الغراب المتحرك	حامل لأدوات القطع .
٩	مورد سائل التبريد	توريد سائل التبريد من المضخة إلى موضع التشغيل عن طريق مواسير .
١٠	أداة قطع	ثقب الشغلة .
١١	أداة القطع	قلم خراطة للشطب ( القطع المسائل ) .
١٢	أداة قطع	خراط الشغلة من الخارج .
١٣	ذنية خلفية	حمل الشغلة وضبطها أثناء الخراط الخارجى .
١٤	أداة قطع	خراط الشغلة من الخارج
١٥	أداة قطع	قلم خراطة للشطب .
١٦	أداة قطع	عمل ثقب صغير وشطب .
١٧	أداة قطع	خراط الشغلة من الخارج
١٨	أداة قطع	إجراء الثقب النهائي وشطب التجويف .
١٩		رسم تخطيطى لحركة العربة والجلبة .

وصف المخرطة :

المخرطة مزودة بثلاثة أعمدة إدارة تسمح بالتشغيل نصف الأتوماتى . ويمكن إستخدام عدة أدوات قطع في نفس الوقت .

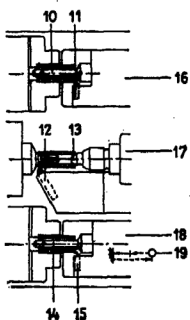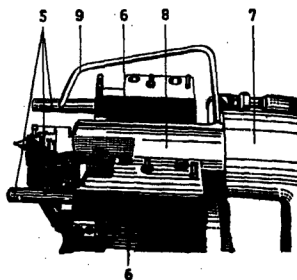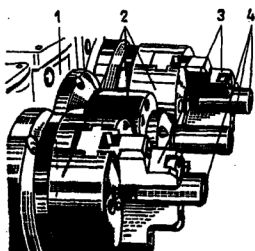

شكل (٩٧) خرطه ذات ثلاثة أعمدة إدارة

## ١٧ - مخرطة مواسير : ( شكل ٩٣ )

وصف المخرطة وإستخداماتها :

تستخدم المخرطة في غرط المواسير خارجيا وقطع اللوالب فيها وشطبها وكذلك فصلها . ويمكن إستخدامها في قطع كافة أنواع اللوالب الإسطوانية والمخروطية الداخلية والخارجية ذوات الخطوط الشائعة الإستعمال . وللمخرطة عربة تستخدم في قطع اللوالب للغرط العادي .

ويوجد بالمخرطة عمود إدارة يعمل على كراسى محاور مقاومة للإحتكاك ويثبت على كل من نهايتيه ظرف ذو أربع لقم . ويمكن ضبط اللقم كل منها على حدة أو مع بعضها البعض . وتستخدم ركيزة متحركة ( تابعة ) في تحميل الشغلة . ويتراوح نطاق أقطار المواسير التي يمكن ربطها بالظرف بين :

١٠٠ و ٤٠٠ ملليمتر .

وللمخرطة ٩ سرعات لعمود الإدارة تتراوح بين :


٤٥ و ٢٨٠ لفة / دقيقة .

وكذلك ٨ سرعات تنفيذية تتراوح بين :

١٢٥ و ١,٤ ملليمتر لكل لفة من لفات عمود الإدارة

وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظائف الجزء
١	القاعدة	حمل وتثبيت كل أجزاء المخرطة .
٢	العربة	حمل وتحريك أدوات القطع .
٣	عمود الإدارة	ربط وإدارة ظرف ربط الشغلة .
٤	ركيزة	حمل وسند الشغلة .
٥	الشغلة	مطلوب غرطها .
٦	جهاز إضاءة	إضاءة مكان التشغيل .
٧	لوحة مفاتيح	ضبط وتشغيل المخرطة

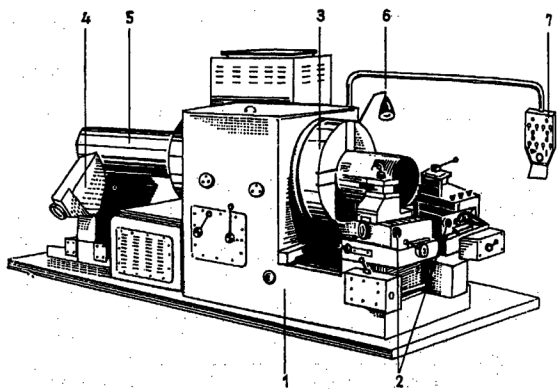

شكل (٩٣) خرطة مواسير

## ١٨ - مخرطة تشغيل المرافق : ( شكل ٩٤ )

وصف المخرطة وإستخداماتها :


هذه المخرطة من المكونات ذات الفرض الواحد ، أو تستخدم في تشغيل مرافق محركات الإحتراق الداخلى الثقيلة .

وتحمل القاعدة مجموعة إدارة حامل أداة القطع الكبير . وتقوم الركائز بسند الشغلة قرب موضع التشغيل ، كما تستخدم ركائز إضافية تركيب من الجهة اليمنى لسند الشغلات الطويلة . وتشغل المخرطة وتضبط من منصة مركزية .

وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
١	القاعدة	حمل وتثبيت كل أجزاء المخرطة .
٢	العربة	حمل ركيزة الشغلة وتحريكها .
٣	ركيزة	سند الشغلة .
٤	صندوق تروس	إدارة المخرطة والتحكم في سرعاتها .
٥	حامل أدوات القطع	حمل أدوات القطع الدوارة .
٦	منصة	يقف عليها العامل أثناء التشغيل .
٧	ركيزة	تستخدم لسند الشغلات الطويلة .
٨	كايينة	إيداع مفاتيح تشغيل المخرطة .
٩	شغلة	مطلوب خرطها .



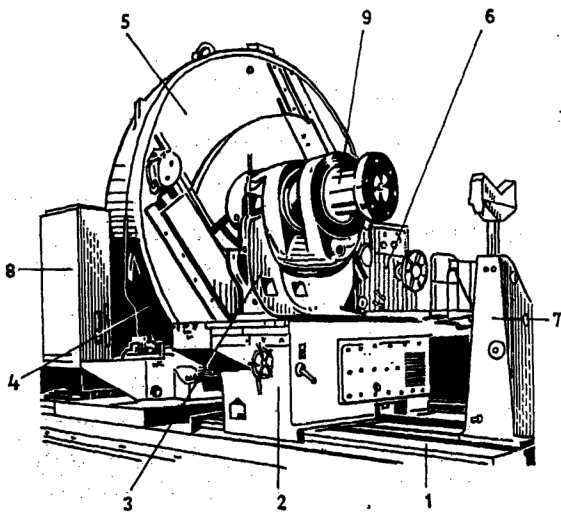

شكل (٩٤) مضخة تشغيل المرفق

## الفصل السادس

### شرح بعض المصطلحات الفنية

#### المخرطة الأتوماتية :

تكون المخرطة الأتوماتية تامة التشغيل أوتوماتيا . ويتميز تصميم المخرطة الأتوماتية عن المخرطة البرجية بترتيبات الضبط والتحكم التي تنفذ كل الحركات أوتوماتيا .

ويقوم جهاز الضبط والتحكم بأداء الوظائف الآتية :

١ - التنفيذ بالشغلة ( عمود الخام غالبا ) .

٢ - ربط وفك الشغلة .

٣ - تغيير سرعات عمود الإدارة .

٤ - إعادة سحب وجهر العربة .

٥ - ترتيب وفهرسة البرج .


٦ - تغيير سرعات التنفيذ .

٧ - التقدم بعربات أدوات القطع .

#### القاطب الكهربائي :

يقوم القاطب الكهربائي الموضح في ( شكل ٩٥ ) بربط نهايتي عمودين أو فصلهما عن بعضهما البعض أثناء الدوران .


ويتكون القاطب من نصفين ، وتوجد بالنصف الأول ( 1 ) لفة من السلك يمر خلالها التيار الكهربائي بواسطة الحلقات المنزلقة ( 3 ) فيتولد مجال مغناطيسي يقوم بسحب النصف الثاني للقاطب ( 4 ) ضد بطانة الاحتكاك ( 5 ) فيؤدى إلى دورانه . وعند قطع التيار الكهربائي يتلاشى المجال المغناطيسي فيتوقف إنجذاب النصف الثاني ( 4 ) إلى النصف الأول ، ويكف عن الدوران بواسطة الاحتكاك .

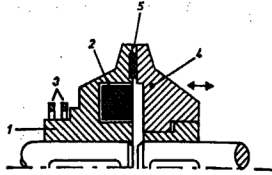

شكل (٩٥) قابض كهربائي

#### ملحقة التغذية :

تنقل الشفلات بواسطة ناقلات تخدم مجموعة من المكثات ، وبمدها تقوم ملحقات التغذية بتغذية المكثات بها عند مواضع التشغيل بالخامات المنقولة .

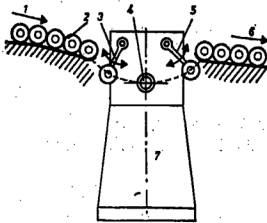

شكل (٩٦) آلية تغذية

- (1) تغذية
- (2) شفلات
- (3) مغذى
- (4) نقطة قطع
- (5) إزالة
- (6) تغذية للمكنة التالية
- (7) مكنة تشغيل

#### المرشح :

 
يقوم المرشح بالمحافظة على بقاء السوائل خالية من الراسب وتوجد أنواع عديدة من المرشحات من بينها النوعان الآتيان :

- (أ) المرشح القشاشي ، وفيه تحتجز الرواسب في المنسوخ في حين يمر السائل منه .
  - (ب) المرشح الإلكتروستاتي ، وفيه تنجذب الرواسب الحديدية الموجودة بالزيت إلى مغناطيس وتمنع من الدوران مع الزيت .
- ويلزم تنظيف المرشحات بين الحين والآخر لإزالة الرواسب .

## المحرك ذو الشفة :

يركب المحرك مباشرة مع مكينة أو صندوق تروس بمسامير لولبية عن طريق الشفة ( 1 ) .

شكل (٩٧) محرك ذو شفة



## تغيير ونقل التروس أثناء التجهيل :

من المعروف أنه يجب ألا تزعزع أو تنقل الحركة إلى أى ترس من التروس العادية أثناء الدوران وإلا فستتكرر أسنان التروس . وهناك نوع حديث من صناديق التروس مصمم بحيث يمكن تغيير التروس به أثناء الدوران نظرا لوجود قوابض خاصة أو لأن السرعات الدورانية للتروس المراد نقلها تعادل بواسطة أجهزة خاصة .

## توصيل المكنات معا :

عند الحاجة إلى استخدام عدة مكنات في تشغيل شفلة واحدة فيمكن توصيلها بعضها ببعض بواسطة مجموعة ناقلات .


## الخزنة :

تستخدم الخزانات في تخزين الشفلات قريبا من المكينة حتى لا تنقطع دورة التشغيل لعدم وجود شفلات لعدة أسباب ، منها مثلا ، إيقاف المكينة السابقة في تنال التشغيل لتوضيها .

## القابض متعدد الأقراس :

عند دفع أقراس الإحتكاك ( 1 ) الموجودة على العمود الأول ( 3 ) ضد أقراس الإحتكاك ( 2 ) الموجودة في غطاء القابض ، يتصل العمود ( 3 ) والعمود ( 4 ) ويدوران معا . ويمكن فصل القابض أو تشغيله في أثناء الدوران .

شكل (٩٨) قابض متعدد الأقراس .

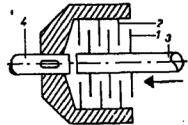

البرنامج :


يوضح (شكل ٩٩) مثلاً لبرنامج بسيط يستخدم في توجيه عملية القطع تبعاً لدورة تشغيل معينة . تبدأ المكنة في القطع عند النقطة ( 2 ) حيث يتم القبض على الشغلة ويتقدم القاطع بحركة سريعة إلى الشغلة ثم تتغير إلى سرعة التغذية العادية لتناسب سرعة القطع المناسبة . وبعد انتهاء القطع تمود أداة القطع بحركة سريعة إلى الوضع ( 2 ) ويتوقف حيث ينتهي تنفيذ البرنامج .

ملحقة البرمجة :

هذه الملحقة تعمل غالباً بالكهرباء ، وتقوم بتغذية جهاز التحكم في المكنة بعدة نبضات تبعاً لقيم السرعات والتغذية المبرمجة في المكنة .

الحركة السريعة :

تستخدم الحركة السريعة في تقديم أداة القطع في اتجاه الشغلة إلى موضع القطع ثم العودة به إلى وضعه الابتدائي بعد القطع ، وتوضح الأسهم المبينة في ( الشكل ٩٩ ) ترتيب الحركات في إحدى دورات التشغيل .

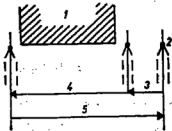

شكل (٩٩) مثال لبرنامج

- (1) شغلة .
- (2) وضع بدائي لأداة القطع .
- (3) حركة سريعة .
- (4) التغذية العادية .
- (5) رجوع سريع .


تشغيل متزامن : Synchro nous

التشغيل في نفس الوقت .

مبدأ وحدة التكوين :

يوضح شكل ( ١٠٠ ) كيفية استخدام مبدأ وحدة التكوين في بناء مكينات التشغيل بصفة عامة والخاصة بصفة خاصة . إذ يمكن أن تركيب على قاعدة أساسية الوحدات الإنشائية القياسية فحزمة بحيث يمكن تكوين مكينات تصلح لأغراض معينة . ويمكن من هذه الوحدات الإنشائية بناء المكينات ذات الغرض الواحد أو المكينات الخاصة .

### شكل (١٠٠) مبدأ وحدة التكوين

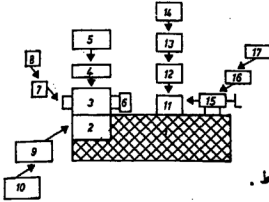


- (1) جسم القاعدة .
- (2) صندوق تروس للتغذية لياسى .
- (3) صندوق تروس لياسى .
- (4) ترس للإدارة البطيئة .
- (5) ترس للإدارة السريعة .
- (6) جهاز ربط ميكانيكى لياسى .
- (7) جهاز ربط ميكانيكى يعمل بالهواء المضغوط .
- (8) جهاز ربط ميكانيكى كهربائى .
- (9) ترس للتغذية الواحدة .
- (10) ترس للتغذية الكلية أو للتغذية الواحدة ،
- (11) عربة لياسية .
- (12) عربة الراسم .
- (13) مجرى إنزلاق البرج السداسى .
- (14) مجارى إنزلاق البرج الإسطوانى
- (15) غراب متحرك لياسى .
- (16) غراب متحرك يعمل بالهواء المضغوط .
- (17) غراب متحرك يستخدم فى الثقب .

### التزيت بالفتيلة :

تقوم الفتيلة بسحب الزيت من الخزان حيث تقوم بتغذية المنطقة المراد تزيتها بواسطة نقاط  
الزيت المتساقطة من الفتيلة بواسطة الخاصة الشعرية .

### شكل (١٠١) مزيتة بالفتيل

- (1) سائل التزليق ( التزيت ) .
- (2) وعاء .
- (3) فتيلة .

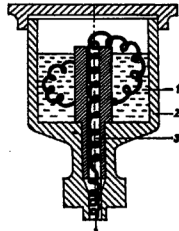

## الفصل السابع

### المواصفات الفنية لبعض المخرط

### من انتاج جمهورية ألمانيا الديمقراطية

المخرطة النساحة طراز DSK53X500 للأفعال المركزية (شكل ١٠٢)

من إنتاج مؤسسة VEB ، مصنع مكينات الورش بمدينة مجدبورج بجمهورية ألمانيا الديمقراطية .

المواصفات الفنية :

٦٣ م	أقصى قطر للأعمدة الممكن خراطها
٥٠٠ م	أطول شغلة يمكن خراطها
من ٥٠٠ إلى ١٤٠٠ لفة / دقيقة .	نطاق سرعات التشغيل
من ٠,٠٩ إلى ١,٠ م / لفة .	نطاق سرعات التغذية
	أبعاد المخرطة :
٢٧٠٠ م	الطول
١٤٠٠ م	العرض
١٤٥٠ م	الإرتفاع
٣٠٠٠ كجم	الوزن الصافي

وتحقق الفرشة ذات الهجاري العريضة المزدوجة درجة عالية من المتانة والتماسك ، كما تحقق ملقحة النسخ الممكن لفها والمركبة على راسمة المخرطة دقة عالية في النسخ مع التحكم في دورة التشغيل الأتوماتية حتى ثلاث أعماق قطع . والبيانات الخاصة بالتحكم في دورة التشغيل الأتوماتية المتعلقة بطول القطع ، والتغذيات ، وسرعات القطع ، وسرعات العودة السريعة ، معطاة في دارة التحكم في البرنامج .

وحيث أن هذه المكنة مبنية على أساس مبدأ وحدة التكوين فيمكن تحويلها إلى محرطة نساخة ذات مجار مزدوجة تناسب كلا من المحرط الناعم والمحرط التقريبي (الحشن) للنسخ وذلك باستخدام عربة ثانية مزودة بملحقة نسخ .

وبورد وحدة تحويل كمعدات إضافية لكل من التعديلين ، وتستخدم لفهم التحميل وإزالة التحميل الأتوماتي للتشغيل ، وهي وسيلة ضرورية لربطهما بخطوط الإنتاج .


ويمكن تحويل المكنة إلى محرطة نساخة لتشغيل القضبان الخام مع ملحقة أو ملحقتي نسخ ، وذلك باستخدام ملحقة للتغذية بالقضبان .

مجال استخدام المحرطة :

سبق إيضاح مجال استخدام المحرطة عند شرح المحرطة النساخة .



شكل (١٠٧) مغرطة نساخة طراز DSK 53X500

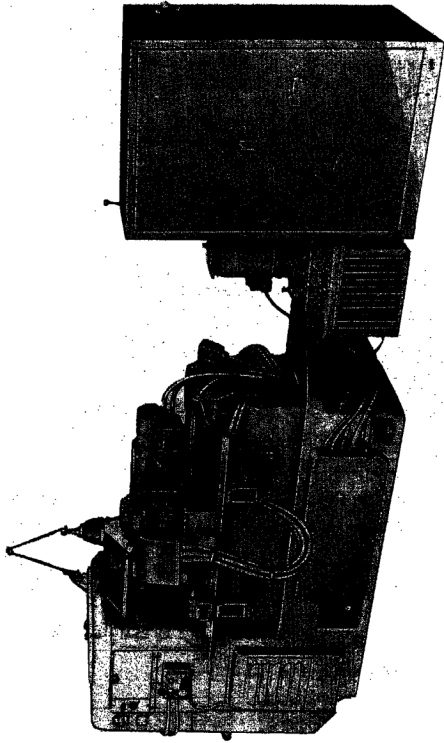

## مخرطة الأوجه طراز DP 630 (شكل ١٠٣)

من إنتاج مؤسسة VEB ، مصنع مكثات الورش بمدينة تريست بجمهورية ألمانيا الديمقراطية .

### المواصفات الفنية :


٦٣٠ م	أكبر بعد متأرجح
٤٠٠ م	أقصى بعد بين وجه الصينية والمجارى المستعرضة
٨٠٠٠ كجم	أقصى وزن للشغلة
من ٨ إلى ٣٥٥ لفة / دقيقة .	نطاق سرعات الصينية
من ٠,٦٣ إلى ١,٤ لفة / دقيقة .	نطاق سرعات التغذية
	أبعاد المخرطة :
٣٣٢٠٠ م	الطول
١٦٠٠ م	العرض
١٥٠٠ م	الإرتفاع
	الوزن الصافي للمخرطة ( يتوقف على الملحقات ) من ٤٠٠٠ إلى ٥٥٠٠ كجم

مخرطة الأوجه ذات الفرشة المرتبة على شكل زاوية قائمة ( وتعرف أحيانا بالمخرطة ذات شكل حرف - T - ) تناسب غرط الأقراص القصيرة أو الشفلات الحلقية الشكل .

ونظرا لأن هذه المخرطة مبلية وفقا لمبدأ وحدة التكوين فيمكن إجراء تعديلات مختلفة عليها . ويمكن تهيئة المخرطة لكل من الإستخدام الخاص والإستخدام العام لتناسب المتطلبات التكنولوجية وذلك بتركيب ملحقات إضافية وخاصة ، مثل تركيب مجارى مستعرضة وثابتة على إمتداد الفرشة ، وملحقة رأسية أيدرولية وضابط سرعات القطع المتغيرة للإبقاء على سرعة القطع ثابتة ، وجهاز التحكم المبرمج علاوة على المعدات وترتيبات الربط التى تصنع خصيصا لتناسب المتطلبات التكنولوجية .

### مجال إستخدام المخرطة :

سبق إيضاح مجال إستخدام المكنة عند شرح مخرطة الأوجه .

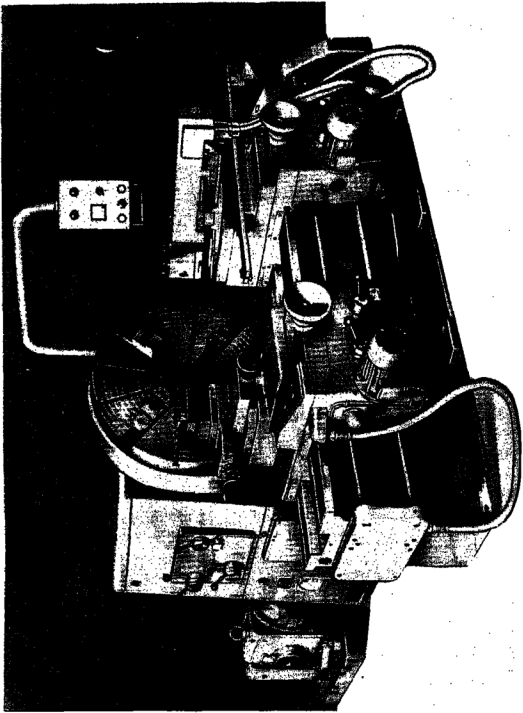

شكل (١٠٣) غرفة أوجه طراز DP 630

## المخرطة التخفيفية طراز : DH 160X400 (شكل ١٠٤)

من إنتاج مؤسسة VEB ، مصنع المخرط ٨ ، ي ، مدينة كارل ماركس بجمهورية ألمانيا الديمقراطية .

### المواصفات الفنية :


م	١٦٠	أكبر بعد متأرجح فوق المجارى
م	٤٠٠	أطول شغلة يمكن خرطها
م	٢٠٠	إرتفاع الذنب فوق الشغلة
م	٥٦٠	البعد بين الذنبتين
		نطاق حركة التخفيف اللانهاية المتغيرة من صفر إلى ١٢ م
		نطاق سرعات عمود الإدارة من ٢,٥ إلى ٤٥٠ لفة / دقيقة
		خطوات اللوالب الممكن تحقيقها :
	من ٠,٢٥ إلى ١٦٠ م	( أ ) المترية
	من ١٠٠ إلى ٦ ( بوصة )	( ب ) البريطانية
	من ٠,٢٥ إلى ٥٠	( ج ) المقنن ( مودبول )
	من ٨٠ إلى ١/٢	( د ) الخطوة القطرية
		دلائل المجارى ( الخدات ) الممكن تحقيقها :
	من ١٠ إلى ٢٠٠٠ سم	( أ ) المترية
	من ٤ إلى ٨٠٠ بوصة	( ب ) البريطانية
	من ١ إلى ٣٠ شدة	عدد المجارى ( الخدات )

### أبعاد المخرطة :

م	٢٢٠٠	الطول
م	١٠٠٠	العرض
م	١٣٤٠	الإرتفاع
كجم	٢١٠٠	الوزن الصافي للمخرطة

### مجال استخدام المخرطة :

تستخدم هذه المخرطة في إنتاج تشكيلة كبيرة من سكاكين التخفيف للفرايز وعدد القطع ذات المجارى ( الخدات ) اليمنى أو اليسرى المستقيمة ( العدلة ) أو الحلزونية ، ويمكن استخدام المخرطة في أشغال الخراطة العادية مثل خرط أقراص العدد خرطاً تقريبياً ، وذلك بعد إزالة تمشيقه حركة التخفيف .

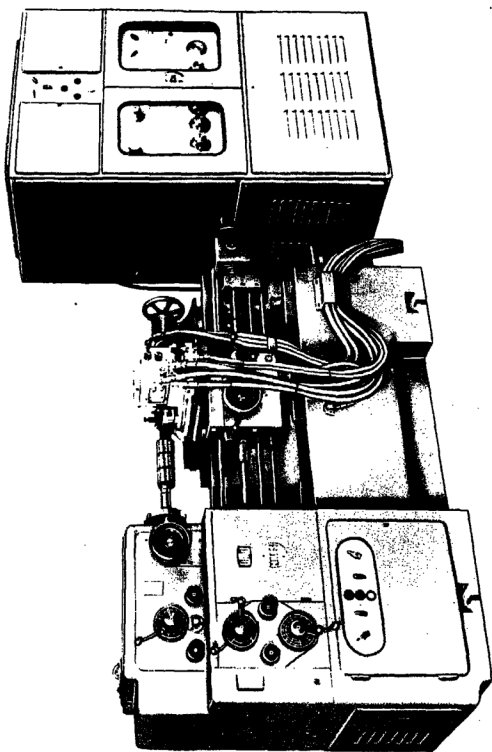

شكل (١٠٤) غرطة تخفيف طراز DH 160X400



## المصطلحات الفنية

accessories	ملحقات
accuracy	دقة
adaptation	تهيئة - تكيف
advance	تقدم
angle	زاوية
annular	حلقي
anticlockwise	ضد اتجاه عقرب الساعة
apron	وقاء تروس العربدة
automatic lathe	مخرطة أوتوماتية
automation	الآلية - الأتوماتية
attachment	ملحقة - ربيطة
axial	محوري
axis	محور
back-rake-angle	زاوية الحرف الخلفية
bearing	كرسى تحميل
bed	فرشة المخرطة
bench lathe	مخرطة نصفية (تزرجة)
bending	حنى
bracing	شكّال
bush	جلبة
cam	حدبة (كامة)
carbide tool	أداة قطع كريدية
carriage	عربة
castings	مسبوكات
cast-iron	حديد زهر

catch	مزلاج - سقاطة
centre	ذنية - مركز
centre lathe	مخرطة ذنية
ceramic tool	أداة قطع خزفية
chasing tool	أداة تمشيط
chip	جذاذة ( ريش )
chuck	طرف المخرطة
chucking	التثبيت بالنظر
clamping	ربط ( قط )
clamping device	ترتبية ربط
clasp nut	صمولة مشقوقة نصفين
claw	مخلب
clearance	خلوص
clearance angle	زاوية الخلوص
clutch	قايض
cock	محبس
cock, shut off	محبس إيقاف
collar	جلبة - طوق
collet chuck	طرف زناق
compression	إنضغاط
cone	مخروط
contamination	تلوث
counter bearing	كرسى تحميل مقابل
counter shaft	العمود المقابل
counter weight	ثقل موازن
crankpin lathe	مخرطة مرافق
crank shaft lathe	مخرطة أعمدة مرفقية
cutting off	قطع - فصل
deflection	إنحراف
desing	تصميم



designation	اسم - تسمية
development	تطور - نمو
deviation	إنحراف
diagonal	قطر ( للأشكال غير الدائرية )
diameter	قطر ( للأشكال الدائرية )
diamond tool	أداة قطع مزودة بماسة
dimension	بعد
disc	قرص
drill	مثقب ( بنقطة ) - يثقب
drilling	ثقيب
dropworn	ترس دودي ساقط
drum	دائرة - إسطوانة
duplicating lathe	مخرطة نساخة
economic	اقتصاد
electric motor	محرك كهربائي
engagement	تمشيق
engineering	هندسة
engine lathe	مخرطة ذبابة ( بمحرك مستقل )
equilibrium	توازن
equipment	معدات
face plate	صينية المخرطة
facing lathe	مخرطة أوجه
feed-rod	عمود تغذية
filter	مرشح مصفاة
fixture	رباطة - ترتيبية ربط
flange	شفة ( فلانشة )
flanged motor	محرك ذو شفة
force	قوة

friction	إحتكاك
frontal lathe	مخرطة أمامية
function	وظيفة
fundamentals	أساسيات (أسس)
fuse	مصهر (جمع / مصاهر)
gear	تروس
gear box	صندوق تروس
gear pump	مضخة تروسية
grinding	تجليخ
grip head	رأس قابض
grove	حز
guide	دليل - موجة
head stock	غراب ثابت (الرأس)
heart-shaped driver	مفتاح دواة
hexagn	مسدس الشكل
hexagonal turret	برج سداسي
high speed steel	صلب السرعات العالية
hydraulically	إيدرولي
hydraulic booster	معزز أيدرولي
improvement	تحسين - إصلاح
individual	فردى - مفرد
industry	صناعة
infinte	لا نهائى
irregular	غير منتظم
insert	وليجة
inter mediate gear	تروس وسيط
jack-panel	لوحة مقاييس
jaw	فك - لقمة
large scale prodnction	إنتاج بكميات كبيرة
lathe	مخرطة

lathe, apron	وقاء قرس عربية المخرطة
lathe, automatic	مخرطة أوتوماتية
lathe bed	فرشة المخرطة
lathe, bench	مخرطة نصفية (تزرجة)
lathe carriage	عربة المخرطة
lathe, centre	مخرطة ذنبية
lathe centres	ذنبتا المخرطة
lathe chuck	ظرف المخرطة
lathe clutch	قابض المخرطة
lathe compound slide	المزلق المركب للمخرطة
lathe, copying	مخرطة نساخة
lathe cross slide	المزلق المستعرض للمخرطة
lathe dog	كلابة مخرطة
lathe, drill	مخرطة ثقب
lathe, drum turret	مخرطة ذات برج إسطوانى
lathe head stock	غراب الرأس للمخرطة
lathe lead screw	عمود اللولب بالمخرطة
lathe legs	قوائم المخرطة
lathe live-spindle	عمود دوران المخرطة
lathe, production	مخرطة إنتاجية
lathe saddle	برج المخرطة (راسمة)
lathe, screw cutting	مخرطة قطع اللولب
lathe slide-rest	الركيزة المزلفة للمخرطة
lathe, special purpose	مخرطة للأغراض الخاصة
lathe steady rest	ركيزة المخرطة الثابتة
lathe tail spindle	عمود الغراب المتحرك للمخرطة
lathe tail stock	غراب الذيل للمخرطة
lathe tool	قلم مخرطة
lathe, turret	مخرطة برجية
lathe, vertical	مخرطة رأسية

lathe work	أشغال الخراطة
layer	طبقة
layout	تخطيط
lead screw	عمود اللولب
lever	ذراع
lot	دفعة
machine	مكنة
maintenance	صيانة
manufacture	صنع
material	خامة - مادة
metric thread	لولب مترى ( فرنسى )
milling	تفريز
module thread	قلاووظ مقنن
movement	حركة
multiple-splined shaft	عمود متعدد التخليد
multi spindle	متعدد الأعمدة
nose angle	زاوية المقدمة
nut	صمولة
opertor	عامل تشغيل
operation	عملية تشغيل
penetration	إختراق - تغلغل
pentagon	مخمس
performance	أداء
pitch	خطوة
pivot	محور إرتكاز
platform	منصة
plug	أصبح كهرباء ( فيشة )
penumatically	يعمل بالهواء المضغوط
power	قدرة
protective hood	ساتر وقائى

precision	دقة
precision lathe	مخرطة أشغال دقيقة
process	أسلوب - عملية تشغيل
production	إنتاج
production lathe	مخرطة إنتاجية
programme	برنامج
pulley	طارة - بكرة
pump	مضخة
raduis	نصف قطر
rake angle	زاوية الحرف
rear	المؤخر
reduction	تروس تخفيض
rotor	المضو الدوار ( قلب الموتور )
recession	تجويف
resilient	رجوعي
resistance	مقاومة
rest	ركيزة
rigidity	جسوء ( تماسك )
r.p.m.	لفة / دقيقة
residues	متخلفات - بقايا
saddle	برج المخرطة ( الراسمة )
saddle apron	وقاء تروس العربدة
schematic	تخطيطي
size	مقاس
set screw	مسبار ضبط - مسبار حاكم
shaft	عمود
shifting	زحزحة
shifting claws	مخالب الزحزحة
shims	ليثات
slide	إنزلاق

slip-ring induction motor  
 small scale production  
 smooth  
 socket  
 spanner  
 spline-shaft  
 split nut  
 stability  
 high speed steel  
 sturdy construction  
 strain  
 strength  
 stress  
 switch  
 switch board  
 switch gear  
 synchronous  
 tail stock  
 taper sleeve  
 template  
 tension  
 thread  
 thrust  
 tool  
 tool holder  
 tool steel  
 tooth  
 toothed  
 torque  
 torsion

موتور حثي ذو حلقات إنزلاق  
 إنتاج بكميات صغيرة  
 أملس  
 جلبة  
 مفتاح ربط  
 عمود إدارة محدد  
 صمولة مشقوقة  
 استقرار - إنزان  
 صلب السرعات العالية  
 إنشاء متاسك  
 إنفعال  
 متانة - شدة - قوة  
 إجهاد  
 مفتاح كهربائي  
 لوحة مفاتيح  
 مجموعة المفاتيح الكهربائية  
 متزامن  
 غراب متحرك  
 جلبة مسلوكة  
 طبعة  
 شد  
 لولب (قلاووظ)  
 دفع  
 أداة قطع - آلة  
 مثبت أداة القطع (مقلمة)  
 صلب العمود  
 سن (جميع teeth)  
 مسنن  
 عزم  
 التواء (ل)

training	تدريب
trigger	زند ( زنادر )
tripdog	مصد فصل
tumbler gear	ترس واليج
tumbler yoke	مقرن واليج
turner	عامل خراطة ( خراط )
turning tool	قلم خراطة
turret lathe	مخرطة برجية
valve	محبس - صمام
v-belt	سير حرف - v
vertical lathe	مخرطة رأسية
vibration	ذبذبة
wear	تآكل ميكانيكى
whitworth thread	سن لولب ( ويتورث )
wick	فتيلة
workpiece	شفلة
work shop	ورشة
work spindle	عمود إدارة
worm	قرس دودى
worm wheel	عجلة تمشيق مع ترس دودى





طبعت بمطابع الأهرام التجارية

رقم الإيداع ٢٨٢٣ / ١٩٧٧

التوزيع الدولي ٧٩.٥ - ٧.٦٥ ISBN



0215735



0215735

طبعت بمطابع الأهرام التجارية